

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
КУКУРУЗОУБОРОЧНОЕ
ПОЧАТКООТДЕЛЯЮЩЕЕ
ПКП-1270
«Argus F 1270»**

Руководство по эксплуатации

ПКП-1270.00.00.000 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для изучения устройства и правил эксплуатации приспособления кукурузоуборочного початкоотделяющего ПКП-1270 «Argus F 1270» (далее - приспособление) и его модификаций.

ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО! Приспособление применяется во всех зонах равнинного землепользования на полях с выровненным рельефом.

Приспособление выполнено исключительно для использования на сельскохозяйственных работах. Любое другое использование является использованием не по назначению. За ущерб, возникший вследствие этого, изготовитель ответственности не несет.

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, работающие на данной машине или проводящие на ней работы по техническому обслуживанию, ремонту или контролю должны выполнять указания настоящего РЭ.

Использование неоригинальных и дополнительных устройств может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства приспособления или его работоспособность и тем самым отрицательно сказаться на активной или пассивной безопасности при эксплуатации и охране труда (предотвращение несчастных случаев).

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования неоригинальных деталей и дополнительных устройств, самовольного изменения конструкции машины потребителем ответственность производителя полностью исключается.

В исполнении гарантийных обязательств владельцу машины может быть отказано в случае случайного или намеренного попадания инородных предметов, веществ и т.п. во внутренние, либо внешние части изделия.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из рабочего направления движения агрегата.

В связи с постоянно проводимой работой по улучшению качества и технологичности своей продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию машины, которые не будут отражены в настоящем руководстве.

Обоснование безопасности, сертификат соответствия выпускаемой продукции, каталог деталей и сборочных единиц находятся на сайте предприятия-изготовителя АО «КЛЕВЕР». Для перехода на сайт воспользуйтесь QR-кодом, расположенным в паспорте изделия.

По всем интересующим Вас вопросам в части конструкции и эксплуатации приспособления обращаться в центральную сервисную службу:

344065, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,

ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22

тел. /факс(863) 252-40-03

E-mail: service@kleverltd.com

web: www.KleverLtd.com

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
1.1	Назначение приспособления	5
1.2	Агротехнические условия	5
2	УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.....	7
2.1	Состав приспособления	7
2.2	Устройство составных частей приспособления.....	7
2.2.1	Каркас.....	8
2.2.2	Русло.....	8
2.2.3	Шнек.....	11
2.2.4	Боковые капоты и центральные делители.....	13
2.2.5	Гидрооборудование.....	15
2.3	Переходная рамка	15
2.4	Технологический процесс.....	16
3	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	18
4	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	19
4.1	Общие требования безопасности	19
4.2	Требование безопасности при погрузочно/разгрузочных работах.....	19
4.3	Требования при подготовке к работе, работе и техническом обслуживании....	19
4.4	Меры противопожарной безопасности	20
4.5	Таблички и аппликации.....	20
4.6	Перечень критических отказов.....	25
4.7	Действие персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств	25
5	ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА.....	27
5.1	Подготовительные работы	27
5.2	Навешивание приспособления на комбайн.....	27
5.3	Обкатка приспособления.....	29
5.3.1	Подготовка к обкатке.....	29
5.3.2	Обкатка вхолостую (без нагрузки)	29
5.3.3	Обкатка в работе (под нагрузкой).....	29
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	31
6.1	Подготовка поля	31
6.2	Порядок работы	31
7	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ	34
7.1	Регулировка высоты среза и положения делителей приспособления	34
7.2	Гидрооборудование и регулировка отрывных пластин	34
7.3	Регулировка русла.....	35
7.3.1	Регулировка отрывных пластин.....	35
7.3.2	Регулировка ножей протягивающих вальцов	37
7.3.3	Установка зазора между чистиками и вальцами	38
7.3.4	Регулировка натяжения подающих цепей	38
7.4	Регулировка шнека.....	38
7.5	Регулировка приминателей стерни.....	39
7.6	Регулировка предохранительных фрикционных муфт	40
7.6.1	Регулировка предохранительной фрикционной муфты привода шнека	40
7.6.2	Регулировка предохранительных муфт приводных карданных валов.....	40
8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	41
8.1	Общие указания	41
8.2	Выполняемые при обслуживании работы	41
8.2.1	Перечень работ, выполняемых при ЕТО.....	41
8.2.2	Перечень работ, выполняемых при ТО-1.....	42

8.2.3	Перечень работ, выполняемых при подготовке к хранению.....	42
8.2.4	Перечень работ, выполняемых при хранении	43
8.2.5	Перечень работ, выполняемых при снятии с хранения	44
8.2.6	Смазка приспособления	44
8.2.7	Техническое обслуживание русел	48
9	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	49
10	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	50
10.1	Общие требования к хранению	50
10.2	Консервация.....	51
10.3	Расконсервация и переконсервация	51
10.4	Требования к защите окружающей среды при хранении	52
11	ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	53
12	КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ	57
13	Вывод из эксплуатации и утилизация	58
14	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	59

1 Общие сведения

1.1 Назначение приспособления

Приспособление предназначено в агрегате с самоходными кормоуборочным комбайном или самоходным зерноуборочным комбайном (далее комбайн), для уборки кукурузы технической спелости на продовольственное и фуражное зерно и для уборки кукурузы на корма.

Приспособление в агрегате с комбайном должно выполнять следующие операции:

– отделение початков кукурузы от стеблей с подачей их в питающий аппарат комбайна;

– срезание, измельчение и разбрасывание листостебельной массы по полю.

Приспособление агрегируется с самоходными кормоуборочными комбайнами (далее - комбайнами) марки РСМ-200 с приводом адаптера быстроразъёмной муфтой.

Общий вид приспособления представлен на рисунке 1.1

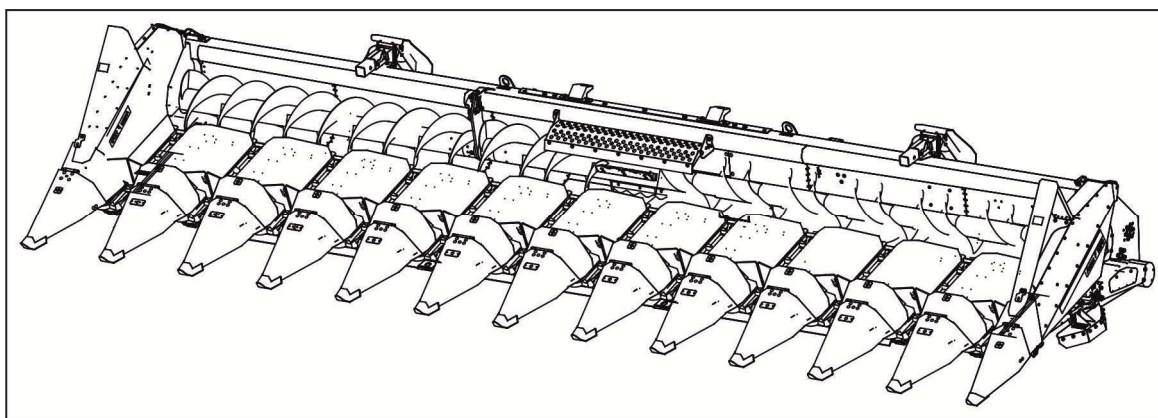


Рисунок 1.1 - Приспособление кукурузоуборочное початкоотделяющее ПКП-1270 «Argus F 1270»

Управление приспособлением осуществляется с помощью органов управления комбайна.

При работе на агрегате следует пользоваться инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна (далее ИЭ комбайна), с которым агрегируется приспособление.

1.2 Агротехнические условия

Приспособление, установленное на комбайн, выполняет устойчиво и производительную уборку кукурузы при следующих условиях:

- ширина междурядий – 70 см;
- отклонение стеблей от оси рядка – не более 5 см;
- количество растений – от 30 до 70 тыс.шт./га;
- высота стеблей – не более 4 м;

- положение стеблей, положение початков - близкое к вертикальному;
- диаметр стебля по линии среза – не более 50 мм;
- влажность листостебельной массы - не более 60 %;
- урожайность кукурузы – не более 200 ц/га;
- расстояние от земли до початков – не менее 40 см;
- длина початков – от 12 до 40 см.


Длина гона - не менее 1000 м, уклон поля – не более 8°, твердость почвы на глубине до 10 см, при влажности до 20 % должна быть не менее 10 кПа. Камни размером более 20 мм и посторонние предметы на поле не допускаются, колебания глубины борозд относительно их среднего уровня на ширине колес комбайна должно быть не более 30 мм.

2 Устройство и работа приспособления

2.1 Состав приспособления

В состав изделия входит непосредственно приспособление 1 и установка переходной рамки 2 (см. рисунок 2.1).

Приспособление навешивается на питающий аппарат комбайна через переходную рамку. Привод осуществляется от питающего аппарата комбайна посредством быстросъемной муфты.

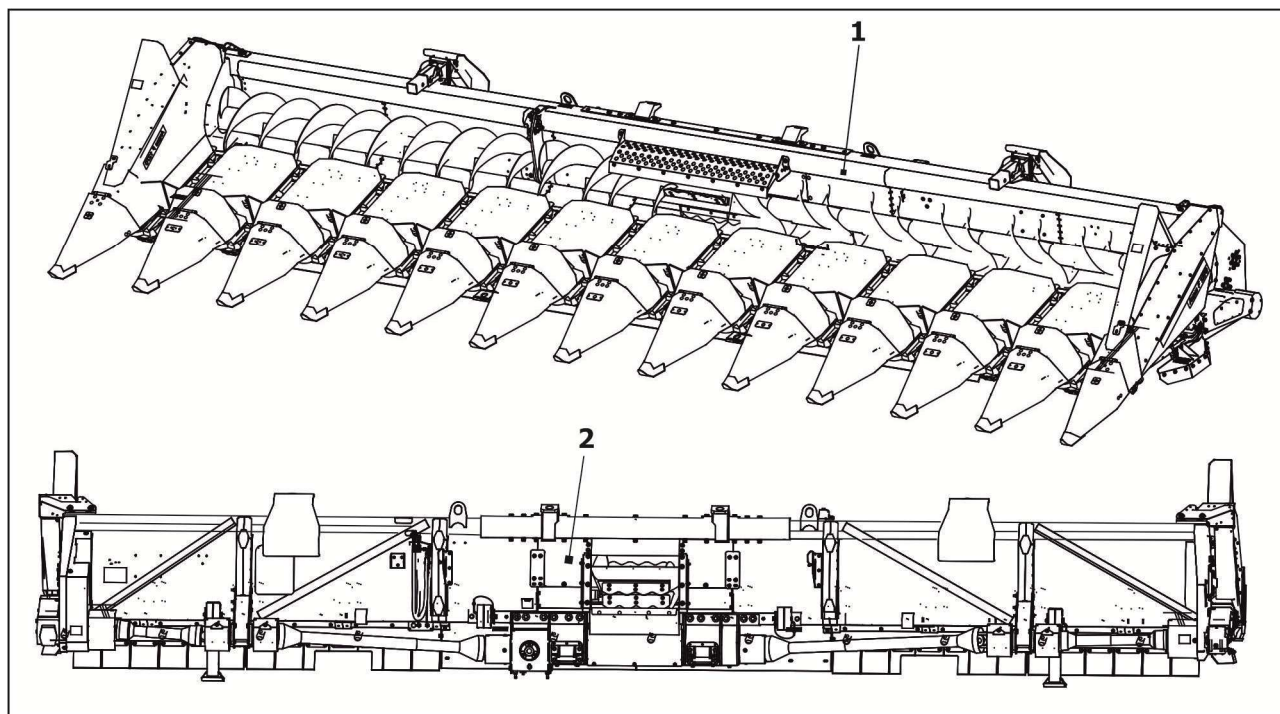


1 – Приспособление; 2 - Установка переходной рамки

Рисунок 2.1 – Состав приспособления кукурузоуборочного початкоотделяющего ПКП-1270 «Argus F 1270»

2.2 Устройство составных частей приспособления

Основными частями приспособления являются (см. рисунок 2.1):

- каркас 1;
- шнек 2 ;
- русло 3;
- капот боковой правый 4;
- капот боковой левый 5;
- делители 6;
- стояночные опоры 7, для установки приспособление;
- приминатели стерни 8,
- траверса 9,
- гидрооборудование русел 10.

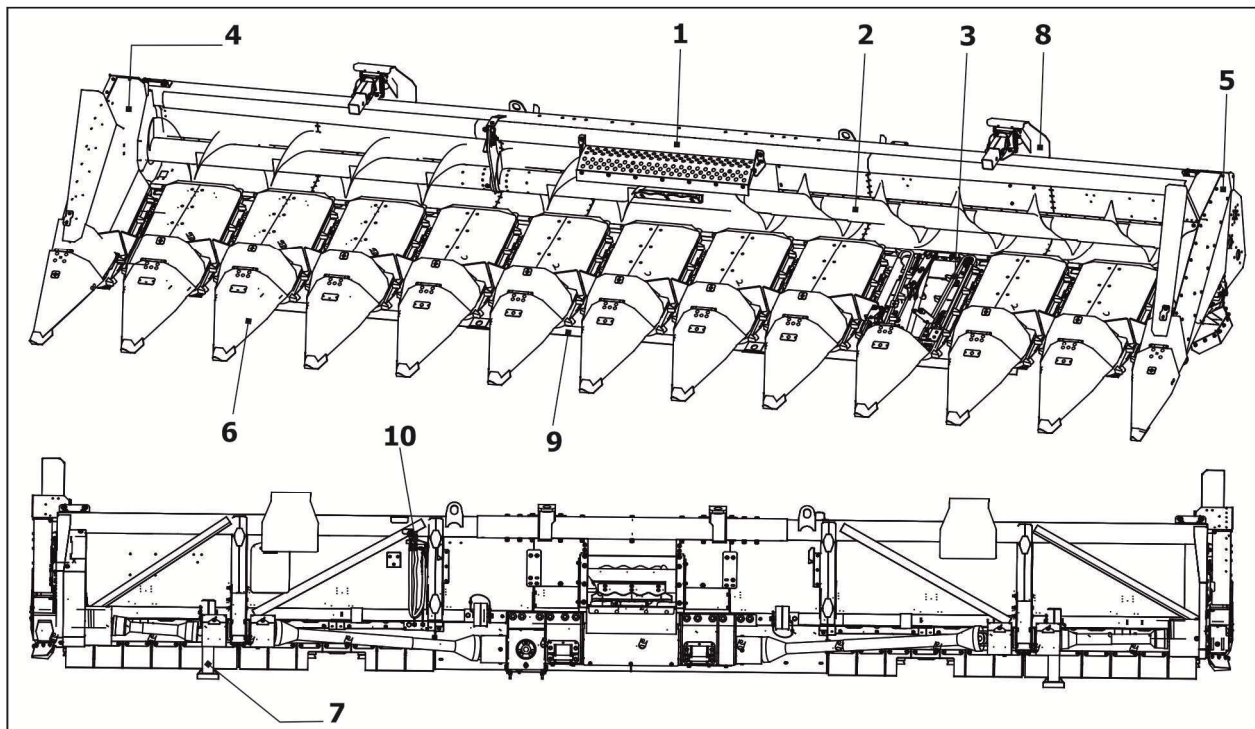

1 – Каркас; 2 – Шнек; 3 - Русло; 4 - Капот боковой правый; 5 - Капот боковой левый; 6 - Делитель;
7 – Стояночная опора; 8 - Приминатель стерни; 9 – Траверса; 11 - Гидрооборудование русел

Рисунок 2.1 – Состав приспособления

2.2.1 Каркас

Каркас является основным несущим элементом приспособления и представляет собой объемную сварную конструкцию (см. рисунок 2.2).

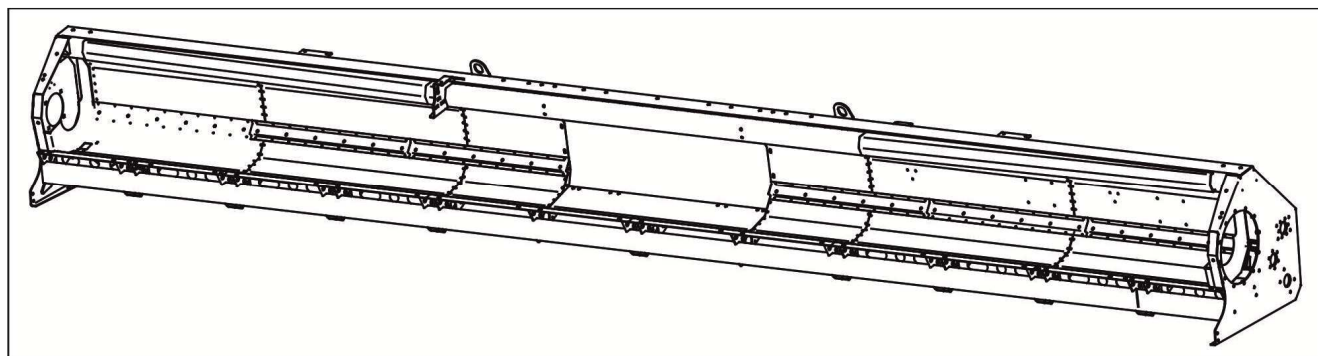



Рисунок 2.2 - Каркас

2.2.2 Русло

Русло является основным рабочим органом приспособления и служит для отделения початков от стеблей, подачи их в шнек початков и измельчения стеблей.

Русло состоит из П-образной рамы 1 (рисунок 2.3), вдоль длинных сторон которой, расположены два протягивающих вальца 2, двух отрывочных пластин 3 и 4, установленных над вальцами двух контуров подающих цепей 5, натяжных звездочек подающих цепей 6 и редуктора привода русла 7, установленного на поперечной стороне рамы. В передней части рамы имеются съемные опоры 8, которые, вместе с измельчителем, могут быть сняты при уборке полеглых посевов, для более низкого хода

делителей. Передняя часть вальца опирается на подшипник со сферическим наружным кольцом, заключенный в регулируемой опоре 9. Задняя часть вальца, через втулку с пазами, опирается на сферическую шлицевую опору 10, одетую на шлицевой вал редуктора привода русел.

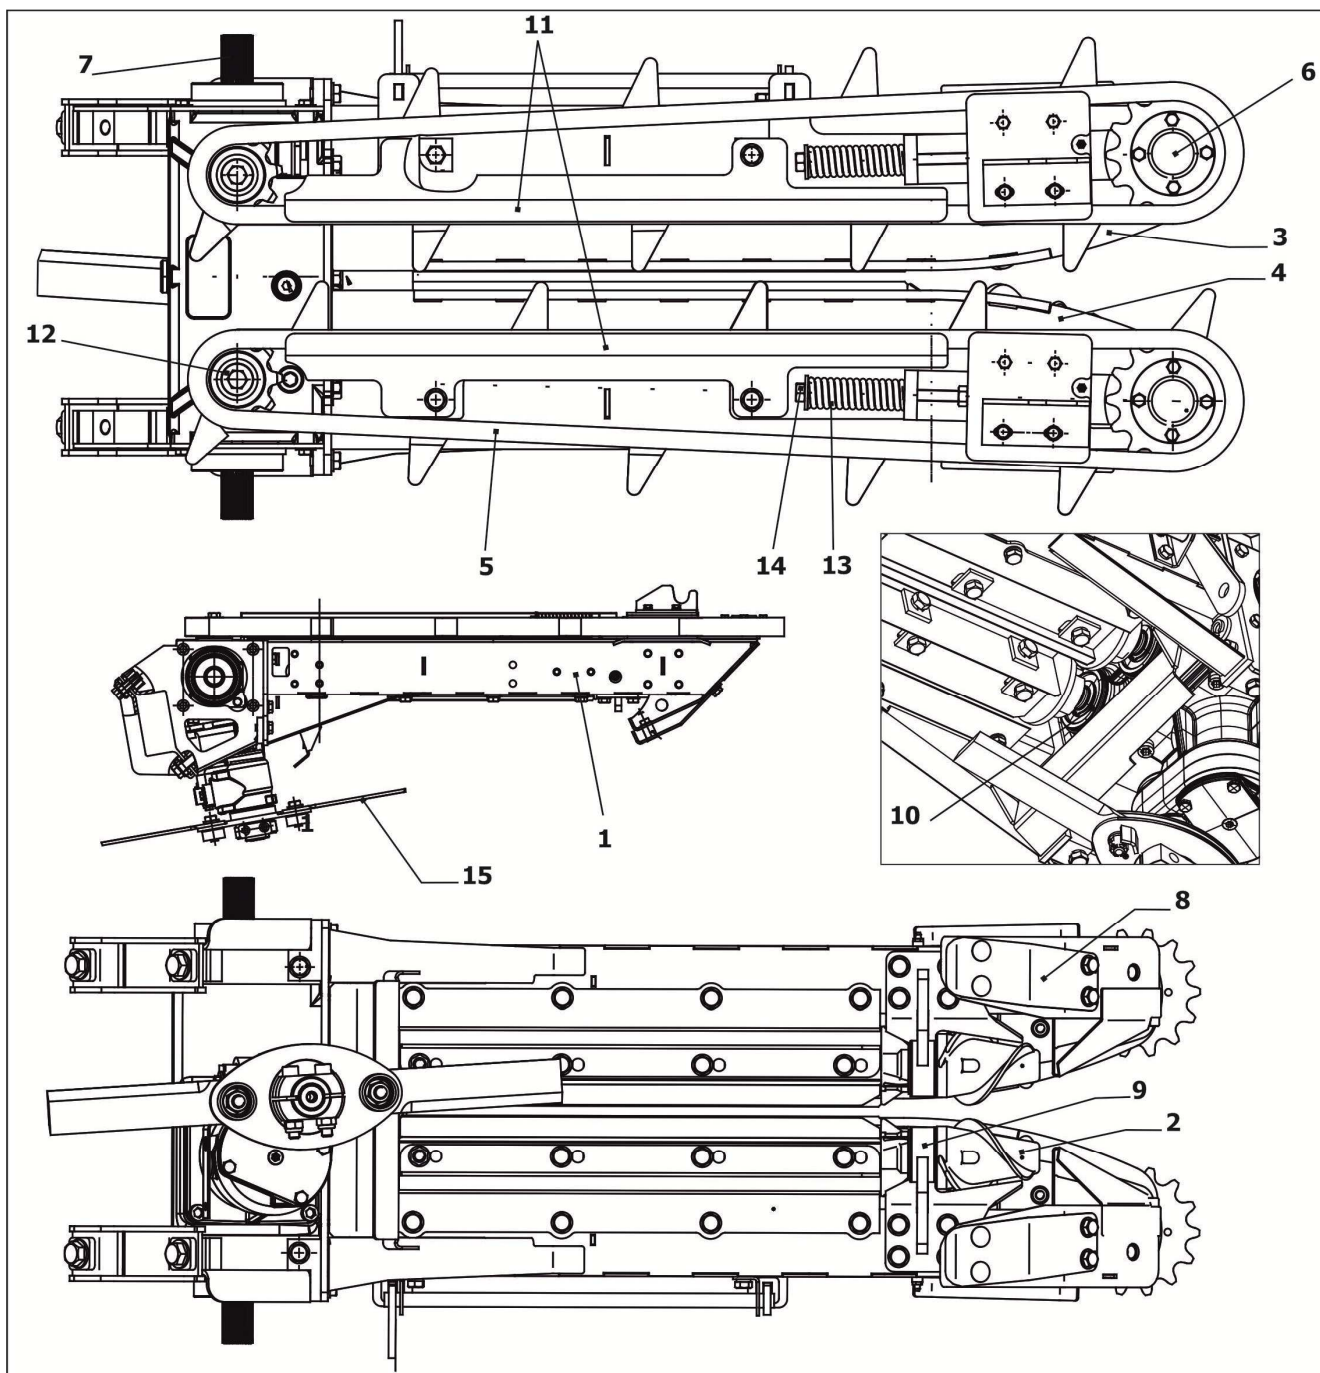

1 - Рама; 2 - Валец; 3, 4 - Пластина отрывочная; 5 - Цепь; 6 - Звездочка натяжная; 7 - Редуктор; 8 - Опора съемная; 9 - Опора регулируемая; 10 - Опора сферическая; 11 - Успокоитель; 12 - Звездочка ведущая; 13 - Пружина; 14 - Гайка; 15 - Измельчающий аппарат

Рисунок 2.3 – Русло

Отрывочные пластины 3 и 4 выполнены из листовой стали. В передней части пластин имеется скос с плавным переходом к рабочей кромке, и в паре со второй пластиной образует своеобразный клин, который сводит и направляет стебли между вальцами. Левая пластина - подвижная в поперечном направлении, и в процессе работы


обеспечивает необходимую ширину зазора между пластинами. С помощью механизма управления подвижные левые пластины на всех руслах передвигаются одновременно на одинаковую величину зазора.

Подающие цепи 5 представляют собой вытянутые вдоль рамы русла роликовые замкнутые (без соединительного звена) цепи со специальными лапками. Рабочая ветвь цепи движется вдоль успокоителя 11, закрепленного на раме русла. Подающие цепи устанавливаются на звездочки со смещением одна относительно другой на $\frac{1}{2}$ шага специальных лапок.

Привод подающих цепей осуществляется от редуктора, на вертикальных валах которого закреплены ведущие звездочки 12. Ведомые звездочки являются натяжными и находятся под постоянным воздействием пружин 13 натяжного устройства, закрепленного на раме русла. Усилие натяжения цепей регулируется величиной сжатия пружин 13 до размера 68 мм гайками 14.


Для скашивания и измельчения стеблей кукурузы предназначен измельчающий аппарат 15.

Редуктор привода русла крепится на раме и предназначен для привода валцов и подающих цепей. Набор его деталей в литом корпусе с полужидкой смазкой представляет собой специальный угловой редуктор (см. рисунок 2.4).

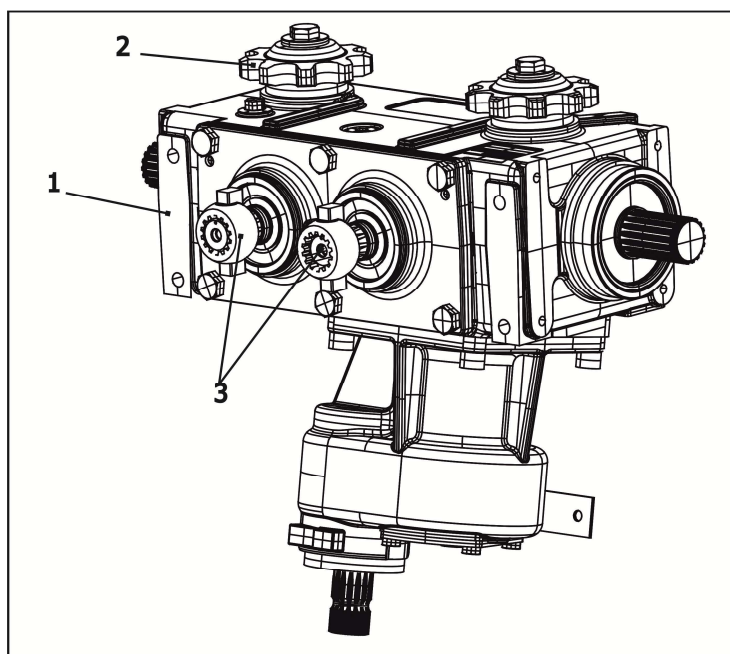

1 - Редуктор; 2 - Звездочка привода подающей цепи; 3 - Сферическая опора
Рисунок 2.4 - Редуктор привода русла

Измельчающий аппарат предназначен для скашивания и измельчения стеблей кукурузы и включает в себя: два ножа 1 (рисунок 2.5), которые через втулки крепятся с помощью болта 2 и гайки 3, между шлицевой ступицей 4 и диском 5. Гайка должна быть зашплинтована. Шлицевая ступица 4 крепится на редуктор при помощи болтов 6 и гаек 7.

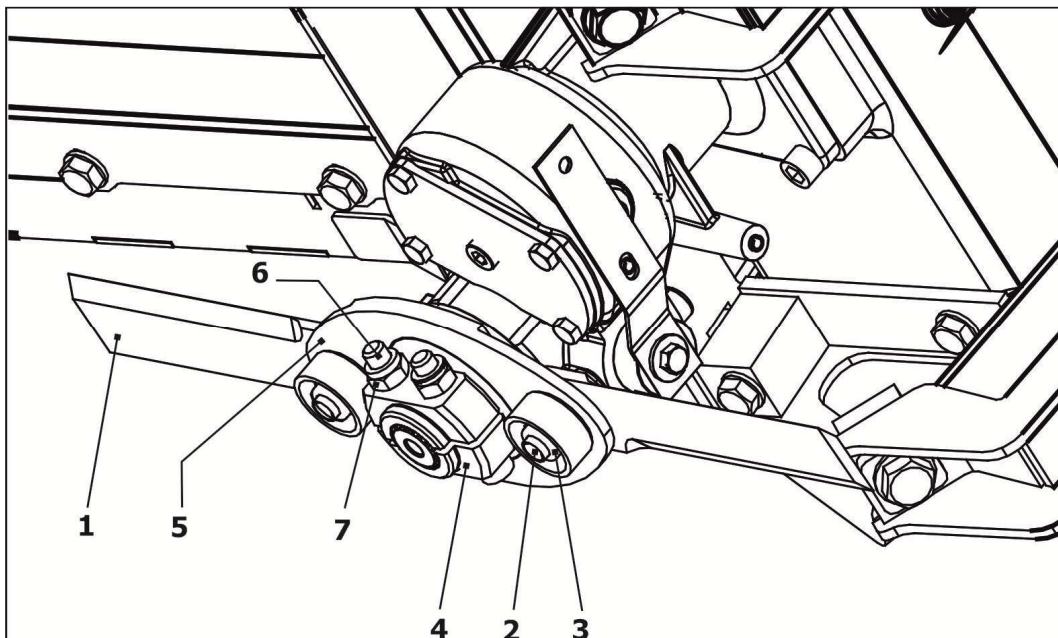

1 - Нож; 2, 6 - Болт; 3, 7 - Гайка; 4 - Ступица; 5 - Диск

Рисунок 2.5 - Измельчающий аппарат

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ОДНОГО НОЖА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

(ИЗЛОМ) КАТЕГОРИЧЕСКИ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ. НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ, ПОДНЯТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ КОМБАЙНА И ЗАМЕНИТЬ ОБА НОЖА, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ УКАЗАННЫХ В РЭ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИЭ КОМБАЙНА. ДАННЫЙ ОТКАЗ ПРИВЕДЁТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ПОДШИПНИКА ВАЛА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ.




2.2.3 Шнек

Шнек предназначен для транспортирования початков к центру приспособления и подачи их в питающий аппарат комбайна.

Шнек установлен в корпусе приспособления с возможностью перемещения и регулировки зазора между витками и днищем. На заводе изготовителе шнек установлен с оптимальным зазором от 15 до 20 мм.

Шнек состоит из правого шнека 1 и левого шнека 2 (рисунок 2.6). На цилиндрические трубы которых наварены правая и левая спирали 3, 4 - для подачи початков к центральному окну приспособления.

В центральной части шнека установлены кронштейны 5 и подающие планки 6. Планки 6 предназначены для улучшения качества работы шнека при разных условиях уборки (регулировку смотреть в п.7.3).

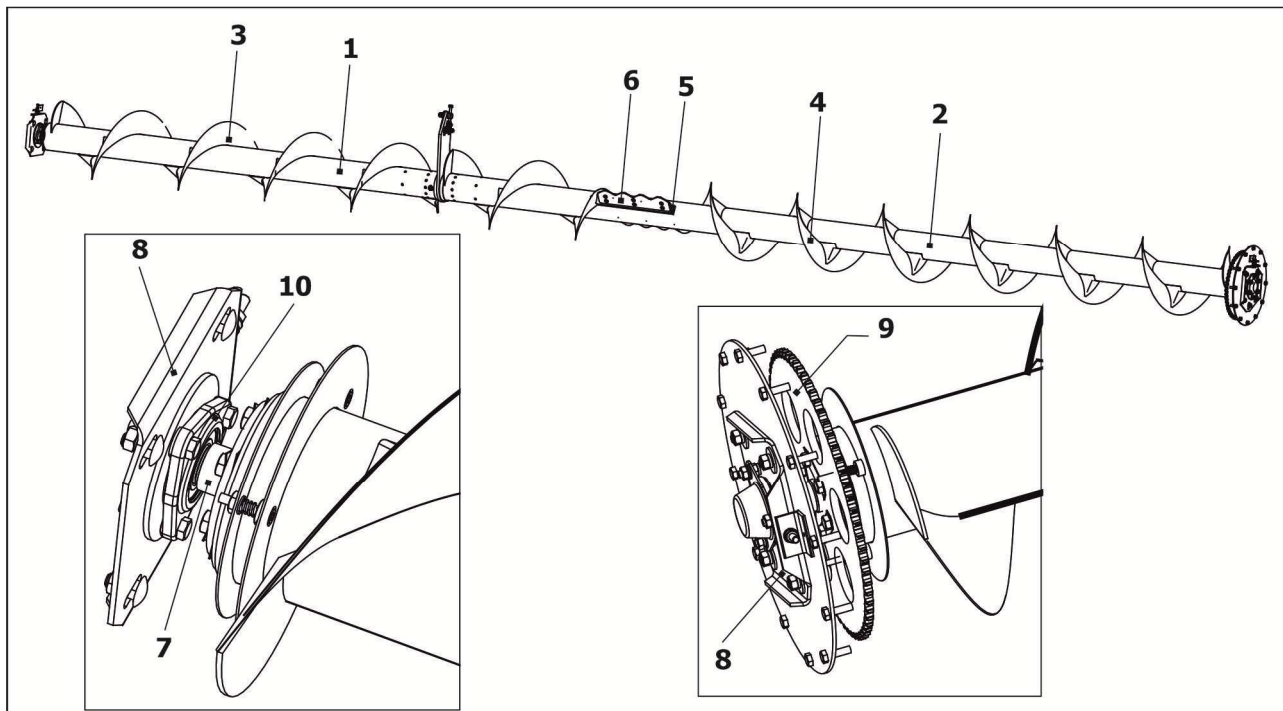


1 – Правый шнек; 2 – Левый шнек; 3 – Правая спираль; 4 – Левая спираль; 5 – Кронштейн; 6 – Планка;
7 – Цапфа; 8 – Кронштейн; 9 - Звездочка; 10 - Подшипниковая опора

Рисунок 2.6 – Шнек

Шнек имеет цапфу 7, которая крепится болтами к трубе шнека. Через кронштейны 8 шнек крепится к боковинам приспособления. С левой стороны шнека закреплена звездочка 9 привода шнека. Опирается шнек на боковые подшипниковые опоры 10 (на заерепленных втулках).

Привод шнека осуществляется с вала левого заднего редуктора через предохранительную фрикционную муфту шнека 1 (далее предохранительная муфта) и цепную передачу 2 (см.рисунок 2.7).

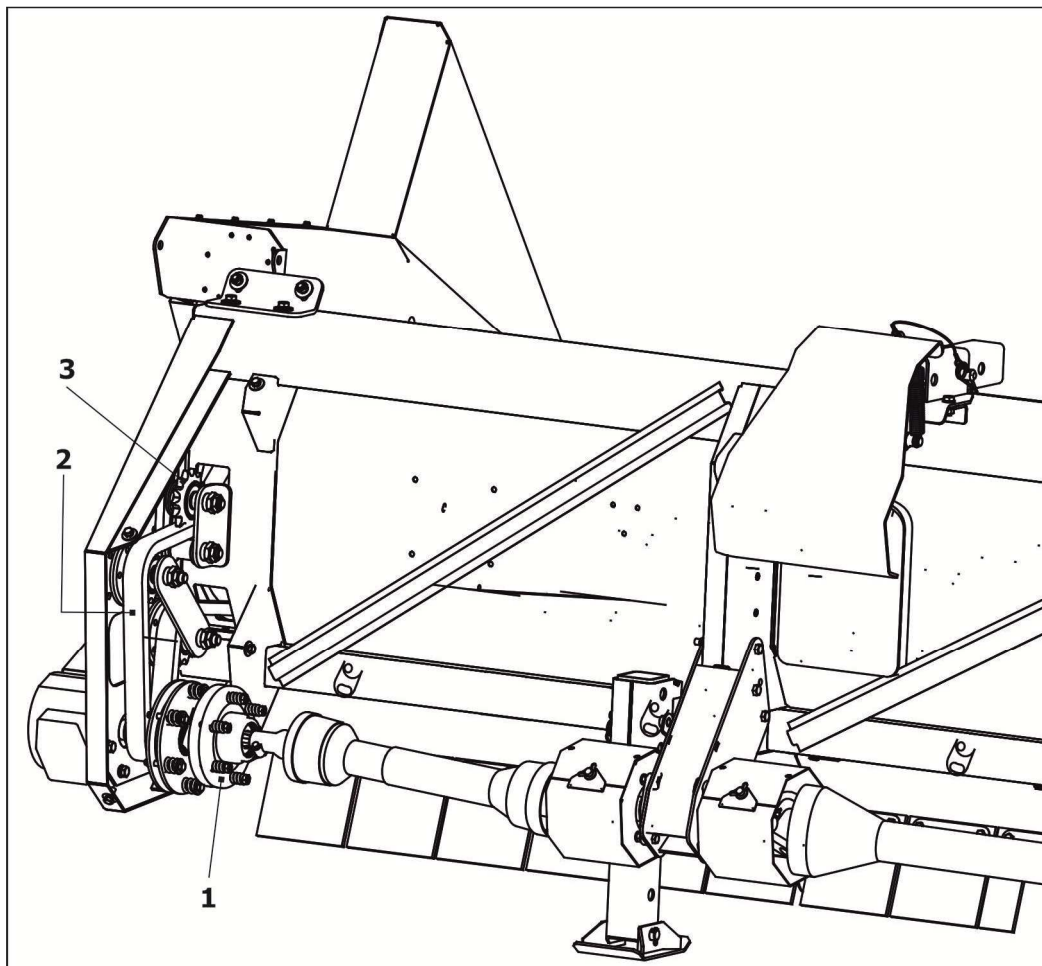

1 – Предохранительная фрикционная муфта шнека; 2 – Цепная передача; 3 – Натяжная звездочка
Рисунок 2.7 – Привод шнека

Натяжение цепной передачи производится путем перемещения натяжной звездочки 3. Предохранительная муфта привода шнека при нормальных условиях должна быть отрегулирована на момент срабатывания $M=400$ Н·м. Частоту вращения шнека можно изменить в зависимости от агротехнических условий работы уборки путем установки сменных фрикционных муфт со звездочками $Z=13$ и $Z=14$. С завода приспособление отгружается со звездочкой, (количество зубьев которой составляет $n=11$).

2.2.4 Боковые капоты и центральные делители

На приспособлении установлены боковые капоты и центральные делители. Боковые капоты (далее капоты) установлены на каркасе приспособления. Центральные делители (жале делители) установлены в промежутках между руслами и закреплены в петлях на раме.

Капоты и делители служат для направления рядков растений в русла, а также защиты механизмов русел и приводов от засорения растительной массой.

Делители предназначены для подъема полеглых стеблей и пониклых початков и ввода их в русла.

Боковой капот состоит из капота 1 (рисунок 2.8), делителя 2, кронштейна 3, ребра 4, швеллера 5, упора 6 - предназначенного для фиксации бокового капота, замка 7.


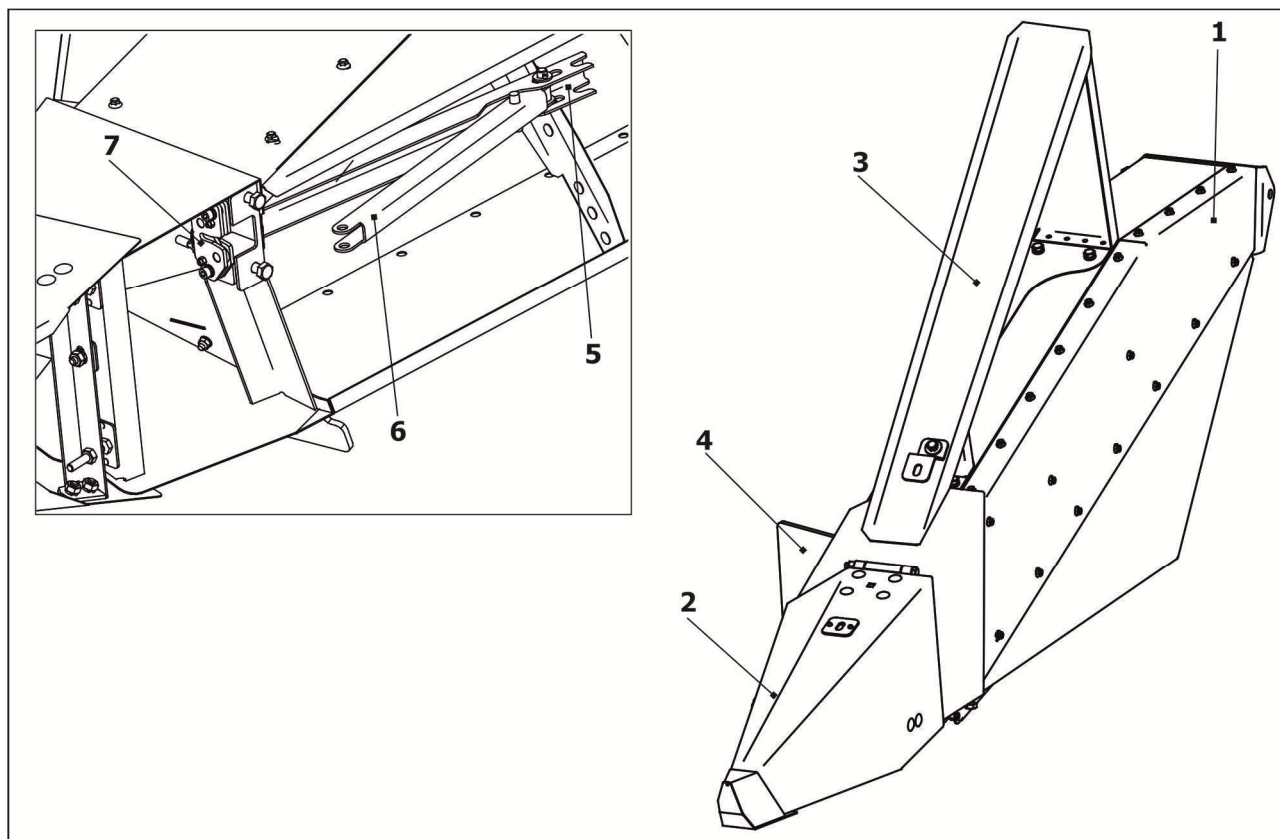


Рисунок 2.8 - Боковой капот

Центральный делитель состоит из капота 1 (рисунок 2.9), делителя 2, отражателя 3, кронштейна 4 на котором закреплен зацеп 5, направляющей 6 - предназначенного для фиксации центрального делителя в поднятом положении.

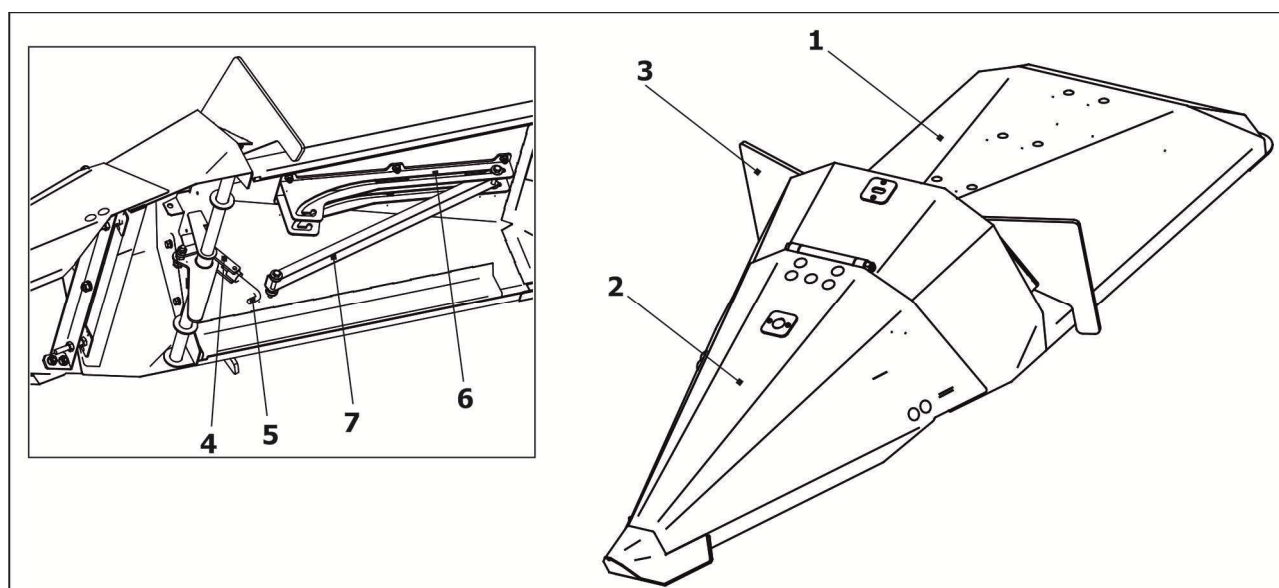

1 - Капот; 2 - Делитель; 3 - Отражатель; 4 - Кронштейн; 5 - Зацеп; 6 - Направляющая; 7 - Швеллер

Рисунок 2.9 - Центральный делитель

Делители в верхней части закреплены шарнирно на рамках капотов. В нижней части делители через регулируемые болты опираются на раму капота. С помощью

регулируемых болтов можно выставить нижнее положение носка делителя относительно почвы.

При обслуживании приспособления и переездах по дорогам общего пользования делитель 2 (рисунок 2.9) можно откинуть вверх и положить на капот 1. Чтобы поднять капот, необходимо освободить зацеп 5, и фиксировать капот в поднятом положении с помощью швеллера 7. Перевод капота в рабочее положение производится в обратном порядке.

2.2.5 Гидрооборудование

Гидрооборудование предназначено для регулирования зазора между отрывочными пластинами всех русел приспособления.

Гидрооборудование включает в себя: гидроцилиндр, рукава высокого давления, трубки, штуцера переходные и полумуфты.

Описание регулировки отрывных пластин в п.7.2 настоящего РЭ.

ВАЖНО! Для обеспечения управления отрывными пластинами русла необходимо подключить гидровыводы приспособления к гидравлической системе комбайна.

Гидрооборудование приспособления подключается к гидросистеме комбайна через гидравлические полумуфты (рисунок 2.12).

Управление гидрооборудованием приспособления производится оператором из кабины комбайна.


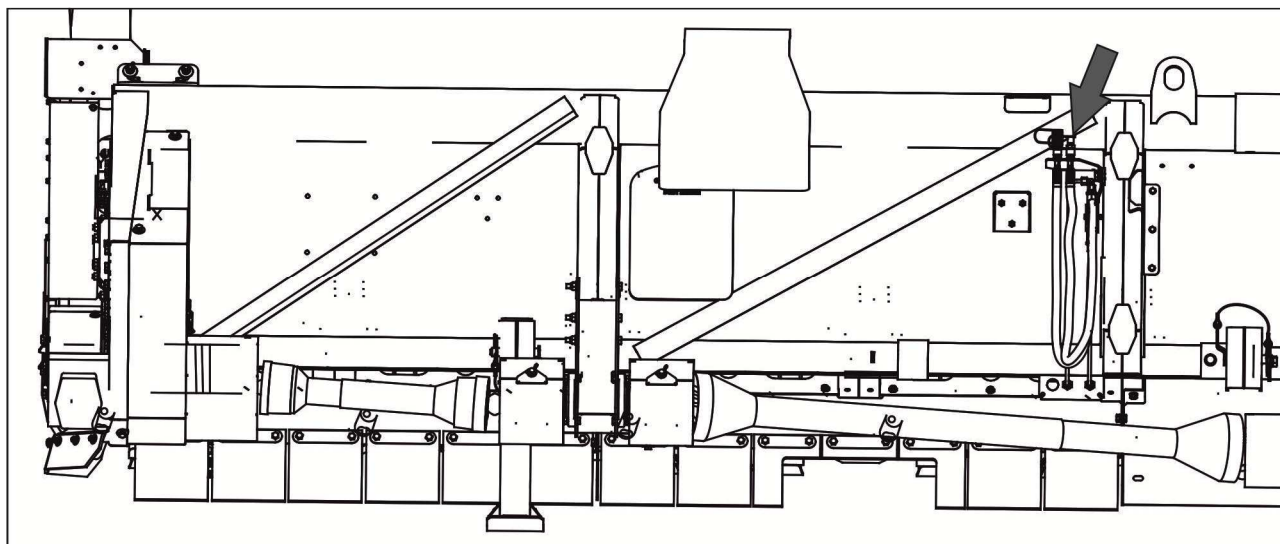


Рисунок 2.12 – Гидровыводы приспособления

2.3 Переходная рамка

Переходная рамка предназначена для соединения приспособления с питающим аппаратом комбайна.

Переходная рамка состоит из рамки 1, включающей в себя элементы для закрепления приспособления на рамке питающего аппарата, центрального редуктора 2, установки щитков 3, карданных валов 4 и 5, гидрооборудования подключения к комбайну 6, привода шнека 7, редуктора правого 8, карданных валов 9, установки щитков 10, заглушки 11 (рисунок 2.13).

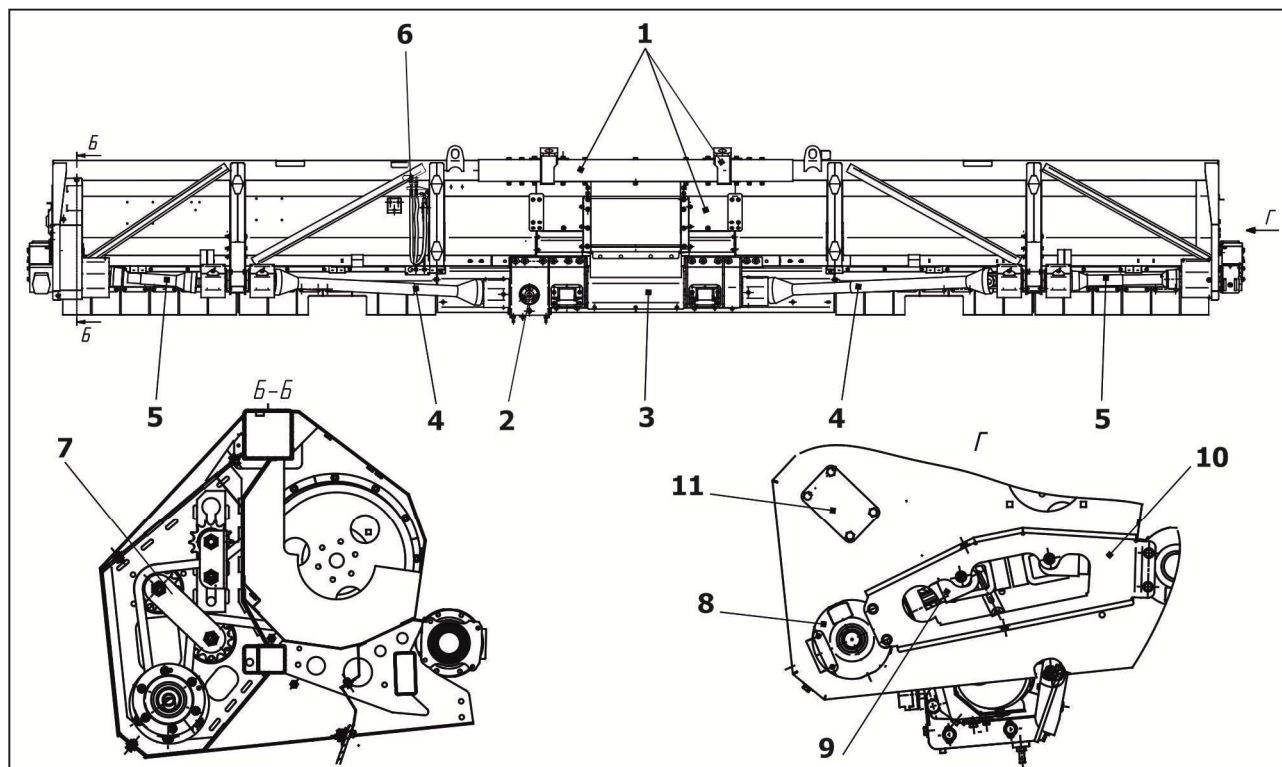



1 – Рамка; 2 – Редуктор; 3, 10 – Установка щитков; 4, 5, 9 – Карданный вал; 6 – Гидрооборудование; 7 – Привод шнека; 8 – Редуктор правый; 8 – Привод шнека

Рисунок 2.13 – Переходная рамка

2.4 Технологический процесс

Технологическая схема работы приспособления представлена на рисунке 2.14.

Агрегат в рабочем положении движется по рядкам растений кукурузы так, чтобы делители направлялись примерно посередине междурядий. Стебли с початками, разделяемые делителями и капотами, попадают в русла. Вращаясь навстречу друг другу, вальцы 1 захватывают и протягивают стебли между отрывочными пластинами 2, последние отрывают початки от стеблей. Початки транспортируются подающими цепями с лапками 3 к шнеку и далее в питающий аппарат комбайна. Стебли кукурузы срезаются, измельчаются и разбрасываются на поле измельчающим аппаратом 4 русла.

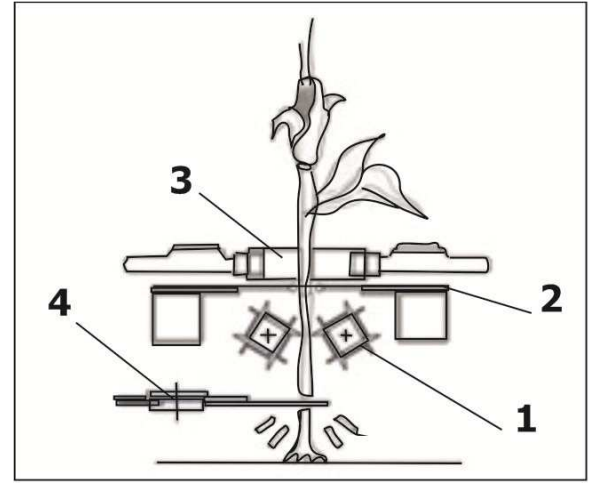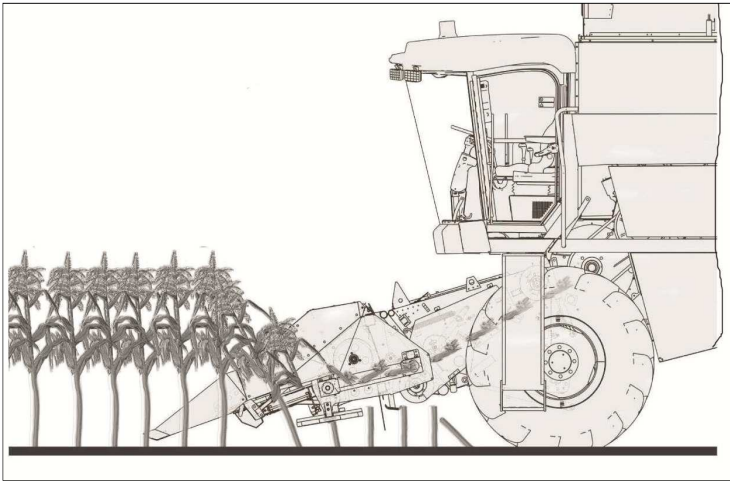

1 - Протягивающий валец; 2 - Отрывная пластина; 3 - Подающая цепь; 4 - Измельчающий аппарат
Рисунок 2.14 - Технологическая схема работы приспособления

3 Техническая характеристика

Основные технические характеристики приспособления представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Модель		ПКП-1270
Тип	навесная	
Габаритные размеры приспособления в рабочем положении:		
– длина	мм	3100
– ширина	мм	8600
– высота	мм	1400
Масса приспособления сухая (конструкционная)	кг	4600±50
Ширина захвата (конструкционная)	м	8,4
Ширина междурядий	см	70
Число убираемых рядков при ширине междурядий 70 см	шт	12
Полнота сбора початков, не менее	%	98,5
Высота среза стеблей, не более	см	25
Потери семян кукурузы приспособлением, не более	%	2,0
Степень измельчения стеблей на отрезки длиной не более 50 см, не менее	%	70
Рабочая скорость движения, не более:	км/ч	10
Наработка на отказ II группы сложности*, не менее	ч	100
Количество обслуживающего персонала	чел.	1
Назначенный срок службы	лет	8

4 Требования безопасности

4.1 Общие требования безопасности

При обслуживании приспособления соблюдать Единые требованиями к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда (ЕТ-IV) и Общие требованиями безопасности по ГОСТ 53489-2009, ГОСТ 12.2.111-2020.

Обслуживать и эксплуатировать машину имеет право специалист старше 18-ти лет, годный по профессиональному уровню и состоянию здоровья, имеющий право на управление и обслуживание комбайнов и с/х машин данного класса, ознакомленный с основами безопасного для здоровья труда, с правилами техники безопасности, тщательно изучивший настоящее РЭ.

4.2 Требование безопасности при погрузочно/разгрузочных работах

При выгрузке приспособления с железнодорожной платформы или автотранспорта необходимо:

- производить строповку в обозначенных местах;
- перед подъемом убедиться, что приспособление освобождено от крепящих растяжек.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ ПОД СТРЕЛОЙ КРАНА.

4.3 Требования при подготовке к работе, работе и техническом обслуживании

При работе приспособления в агрегате с комбайном необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- перед запуском двигателя следует еще раз убедиться в соответствии модификации приспособления комбайну и соответствии номинальной частоты вращения приводного вала комбайна требуемой для навешиваемой модели приспособления;
- перед запуском двигателя, включением рабочих органов или началом движения необходимо подать звуковой сигнал и приступить к выполнению этих приемов, лишь убедившись, что это никому не угрожает;
- своевременно очищать приспособление от растительных остатков;
- периодически проверять регулировку предохранительных муфт на величину крутящего момента. При пробуксовке предохранительных муфт немедленно остановить комбайн и устранить неисправность;
- все виды регулировок, очистку от растительной массы и другие операции технического обслуживания (далее ТО), кроме обкатки приспособления, производить при заглушенном двигателе комбайна;
- при поворотах и разворотах скорость необходимо уменьшить до 3 – 4 км/ч;

При переездах агрегата необходимо установить на шток гидроцилиндра подъема приспособления транспортный упор с левой стороны.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- НАХОДИТЬСЯ ВПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ АГРЕГАТА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ;
- РАБОТАТЬ БЕЗ УПОРА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПУСКАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ.
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ БЕЗ ЩИТКОВ ОГРАЖДЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРОИЗВОДИТЬ ВСЕ ВИДЫ РЕГУЛИРОВОК И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ АГРЕГАТА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ ИЛИ ДО УСТАНОВКИ УПОРА НА ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ;

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ОДНОГО НОЖА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (ИЗЛОМ) КАТЕГОРИЧЕСКИ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ. НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ, ПОДНЯТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ КОМБАЙНА И ЗАМЕНИТЬ ОБА НОЖА, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ УКАЗАННЫХ В РЭ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИЭ КОМБАЙНА. ДАННЫЙ ОТКАЗ ПРИВЕДЁТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ПОДШИПНИКА ВАЛА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ.

4.4 Меры противопожарной безопасности

Необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности:

- укомплектовать агрегат первичными средствами пожаротушения – огнетушителем, лопатой и шваброй, а также всеми средствами санитарии (аптечкой, термосом с питьевой водой и др.).
- не проливать масло при смазке.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ В УБОРОЧНЫХ МАССИВАХ;
- не допускать перегрева подшипников, редукторов, своевременно устранять неисправности.

4.5 Таблички и аппликации

В опасных зонах приспособления имеются таблички, аппликации (со знаками, надписями, пиктографическими изображениями), которые предназначены для предупреждения обслуживающего персонала и иных лиц о существующей и потенциальной опасности.

Аппликации и таблички должны быть чистыми, разборчивыми и сохраняться в течение всего срока службы изделия.

Обозначение, наименование, смысловое значение табличек и аппликаций указано в таблице 4.1, месторасположение представлено на рисунке 4.1.

Таблица 4.1

Номер на рисунке 4.1	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование таблички, аппликации. Смысловое значение
1		ПКП-1270.22.00.001– Табличка паспортная
2		ПКП-1270.22.00.003 - Табличка "Argus F 1270"
3		ППК-81.01.22.016 - Аппликация «Безопасная дистанция 50 м»

Продолжение таблицы 4.1

Номер на рисунке 4.1	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование таблички, аппликации. Смысловое значение
4		ППК-81.01.22.022 – Табличка "Опасная зона"
5		ППК-81.01.22.009В Табличка «Схема строповки»
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перед включением приспособления необходимо подать предупредительный сигнал. 2. Осмотр, регулировку и смазку приспособления производить при полной остановке двигателя комбайна. 3. При работе под приспособлением необходимо зафиксировать транспортный упор и установить дополнительно страховые опоры. 4. Во время работы приспособления запрещается находиться впереди и сзади агрегата. </div>	ПСП-10МГ.22.00.008 - Табличка «Правила по технике безопасности»
7		ПСП-810.22.00.009 - Аппликация «Световозвращатель белый»
8		ПСП-1210.22.00.003 – Табличка «500...530»
		«Внимание! Номинальное число оборотов ВОМ N=500.530 об/мин»

Продолжение таблицы 4.1

Номер на рисунке 4.1	Табличка, аппликация	Обозначение, наименование таблички, аппликации. Смысловое значение
9		ПК-303.22.00.007 - Табличка
		«Внимание! Номинальное число оборотов ВОМ N=595 об/мин»
10		PCM-10Б.22.00.012 – Табличка «Знак строповки»
11		PCM-10.08.01.001 - Аппликация (Пленка светоотражающая ТУ 6-10-891-84) 70x70 красная
12		ЖТТ-22.002 – Аппликация
		«Внимание! Перед пуском в эксплуатацию внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Соблюдайте все инструкции и правила техники безопасности»
13		ЖТТ-22.009 – Аппликация
		«Внимание! Опасность для рук»

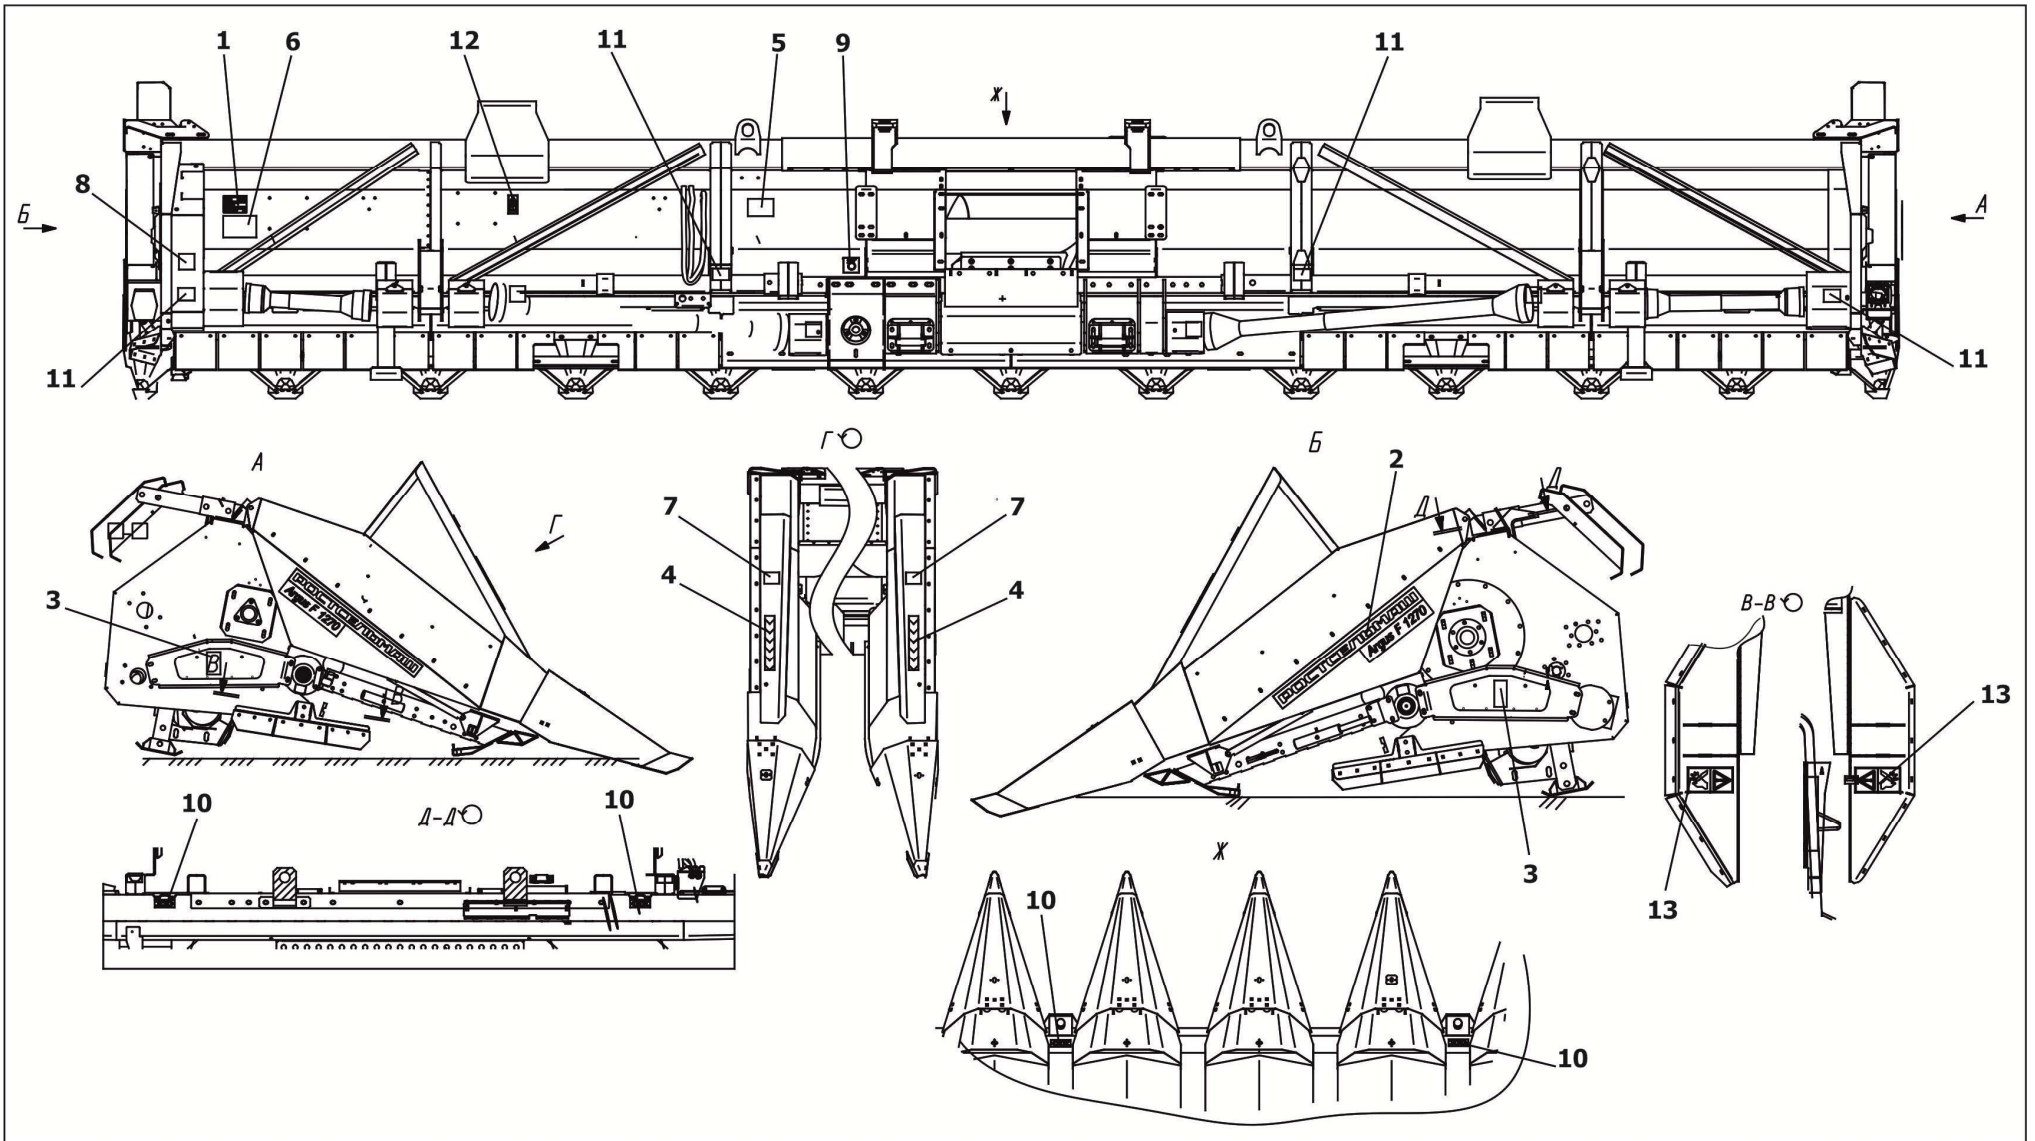


Рисунок 4.1 - Места расположения табличек и аппликаций

4.6 Перечень критических отказов

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается эксплуатация приспособления при следующих отказах:

- отсутствие одного или нескольких ножей измельчителя, а так же части ножа при повышенной вибрации;
- неисправных предохранительных фрикционных муфт;
- повышенном люфте подшипников приводных редукторов и редукторов русла;
- нарушении целостности шестерен редукторов;
- течи масла из редукторов;
- отсутствию или нарушении целостности защитных щитков приспособления;
- наличии трещин или разрушение несущего каркаса приспособления.

Возможные ошибочные действия, которые могут привести к аварии

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается:

- работа приспособления без проведенного технического обслуживания - ЕТО, ТО-1;
- запускать приспособление на режимах, не оговоренных в ИЭ комбайна;
- длительные переезды с навешенным на комбайн адаптером.

4.7 Действие персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств

4.7.1 Квалификация оператора и обслуживающего персонала

Эксплуатацию машины и выполнение работ на машине допускается осуществлять только лицам:

- достигшим установленного законом возраста;
- прошедшие обучение в региональном сервисном центре по изучению устройства и правил эксплуатации машины.

Ответственность несет пользователь машины. При эксплуатации машины следует соблюдать соответствующие внутригосударственные предписания.

Досборка, техническое обслуживание и ремонт приспособления должны производиться в специализированных мастерских персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.

4.7.2 Непредвиденные обстоятельства

Во время работы комбайна могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства:

- необычный стук или лязг;

- неожиданная сильная вибрация;
- резкая остановка приводов, срабатывание предохранительных фрикционных муфт;
- появление резких запахов, дыма.

4.7.3 Действия персонала

Если у вас есть подозрения о возникновении ситуаций, описанных в п.4.7.2, или иных действий, не характерных для нормальной работы приспособления, необходимо отключить привод питающего аппарата, остановить комбайн и заглушить двигатель.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПРИВОДЫ МАШИНЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НЕ СРАЗУ И НЕ ФИКСИРУЮТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ СВОЕЙ ФУНКЦИИ.

Произвести осмотр приспособления для выявления неисправностей. Перед выполнением работ по осмотру, очистке и поиску причин, а также перед устранением функциональных неисправностей необходимо:

- отключить выключатель аккумуляторные батареи (далее АКБ);
- опустить приспособление и/или питающий аппарат полностью;
- обязательно дождаться пока все движущиеся части машины остановятся полностью, прежде чем касаться их;
- обеспечить невозможность запуска машины или проворачивания приводов другими лицами.

После того как вы нашли причину необычного стука или вибрации, оцените возможность ее устранения в полевых условиях. Если это возможно – устранить причину в полевых условиях. Если нет, то необходимо закончить работу и устранить причину в специализированной мастерской.

Причинами могут быть: оторвавшийся нож измельчителя, посторонний предмет, попавший в русло жатки или под шнек.

В некоторых случаях при попадании посторонних предметов в приспособление, может произойти резкая остановка привода и срабатывание предохранительных муфт. Если оператор этого сразу не увидит, то от сильного нагрева фрикционных накладок с предохранительных муфт пойдет дым. Необходимо сразу же остановиться, выключить привод наклонной камеры и двигатель и принять меры по пожарной безопасности.

5 Досборка, наладка и обкатка

5.1 Подготовительные работы

Перед началом эксплуатации приспособления провести его расконсервацию, путём удаления смазки с наружных законсервированных поверхностей (протирая их ветошью, смоченной растворителями нефрас-С50/170 ГОСТ 8505-80). Затем просушить или протереть ветошью насухо.

Снять с приспособления припакованные узлы и детали, и комплект ЗИП.

Все разгрузочные работы необходимо проводить с помощью подъемно-транспортных средств, грузоподъемностью не менее 45 кН (4500 кг).

При выгрузке установить приспособление на ровной площадке, позволяющей свободный подъезд и маневрирование комбайна.

Строповать приспособление следует в местах обозначенных табличкой «Знак строповки».

5.2 Навешивание приспособления на комбайн

Навеску приспособления производить на свободной для маневрирования комбайном площадке в следующем порядке (рисунок 5.1):

- подвести комбайн к приспособлению и завести ловители питателя в отверстия переходной рамки;
- поднять приспособление питателем комбайна. Закрепить приспособление снизу на питателе комбайна крюками;
- необходимо произвести стыковку полумуфт, для чего включить на малых оборотах реверс привода адаптера. При этом полумуфта на питателе комбайна должна полностью войти в зацепление с приводной полумуфтой на приспособлении. При необходимости кронштейн редуктора на приспособлении и редуктор можно перемещать вверх-вниз, вправо-влево и вперед-назад в пределах установочных пазов, а также поворачивать основание редуктора в вертикальной плоскости;
- перевести опорные стойки приспособления в транспортное положение;
- присоединить гидравлическое соединение.

Для исключения повреждения шин комбайна от остатков несрезанной стерни можно использовать в работе приминатели стерни. Приминатели стерни необходимо из транспортного положения установить в рабочее положение (рисунок 5.2).

–

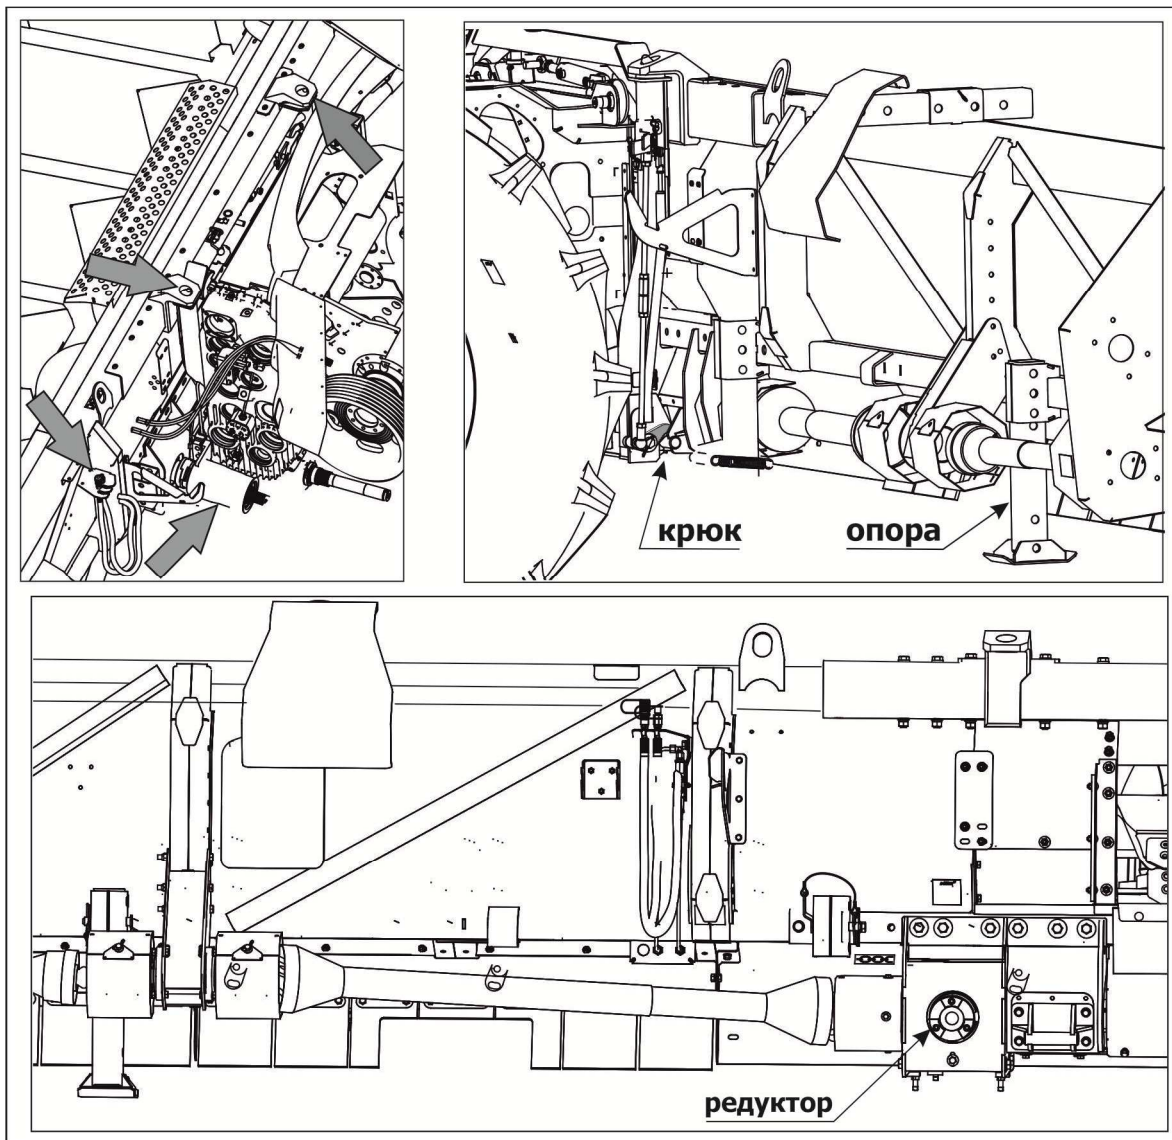


Рисунок 5.1 – Навешивание приспособления на комбайн

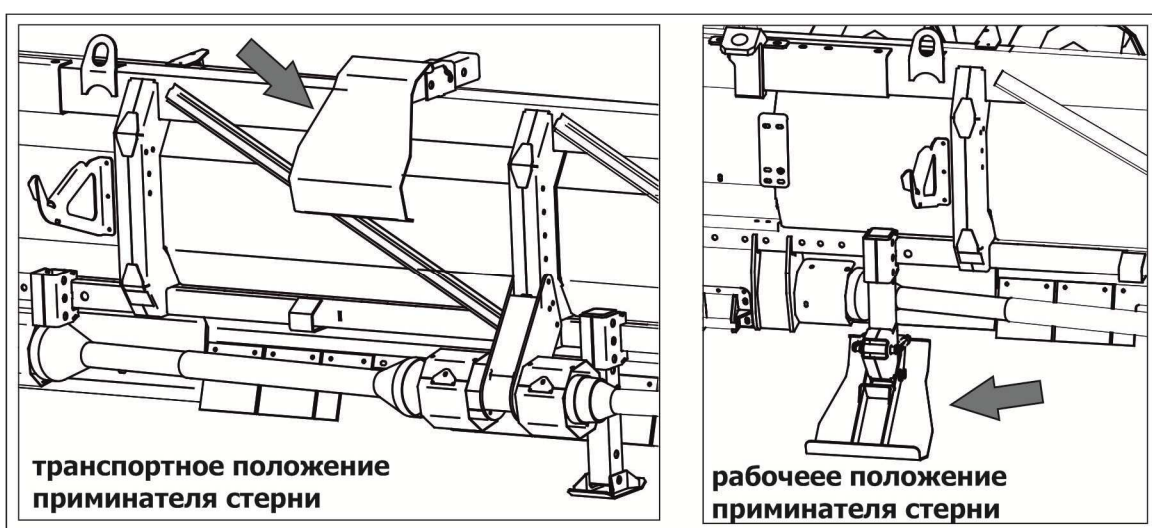


Рисунок 5.2

5.3 Обкатка приспособления

5.3.1 Подготовка к обкатке

При подготовке к обкатке выполнить следующие действия:

- осмотреть и очистить приспособление от пыли и грязи, удалить консервационную смазку и другие материалы;
- проверить и при необходимости отрегулировать:
 1. зазор между протягивающими вальцами и чистиком;
 2. натяжение приводных роликовых цепей;
 3. натяжение подающих цепей с лапками.
- проверить и, при необходимости, подтянуть крепежные соединения сборочных единиц, обратив особое внимание на крепление ножей, карданных валов;
- смазать все механизмы согласно п.8.2.6 настоящего РЭ и проверить уровень смазки в корпусах редукторов.
- осмотреть приспособление: не попали ли посторонние предметы в вальцы русел, режущий аппарат, шнек початков.

5.3.2 Обкатка вхолостую (без нагрузки)

Обкатку приспособления начинать на малых оборотах двигателя комбайна, постепенно увеличивая их до номинальных, наблюдая за работой механизмов. Обкатать приспособление в течение 20-30 мин. При этом машина должна работать без посторонних шумов, стуков и заеданий.

При обкатке постоянно проверить:

- нагрев корпусов подшипников и редукторов (температура подшипников не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 40 °С);
- состояние цепных передач (цепи не должны иметь повреждений и должны быть нормально натянуты);
- работу гидросистемы (подъем и опускание, регулировка отрывных пластин должны осуществляться плавно без толчков и заеданий).
- при необходимости повторно отрегулировать натяжение цепных передач.

5.3.3 Обкатка в работе (под нагрузкой)

Для обкатки приспособления в работе выберите ровный участок поля с чистой кукурузой средней урожайности.

Продолжительность обкатки от 8 до 10 ч при номинальных оборотах двигателя комбайна. При этом агрегат должен двигаться со скоростью от 4 до 6 км/ч. Для

обеспечения хорошей приработки составных частей следует постепенно повышать подачу початков в агрегат и довести ее до 75 % от номинальной.

На протяжении первых двух часов обкатки через каждые 20-30 мин работы останавливайте агрегат и проверяйте нагрев корпусов подшипников, редукторов, предохранительных муфт.

Проехав расстояние от 50 до 100 м, проверьте высоту среза стеблей, качественные показатели работы. Высота стерни после прохода агрегата – не более 250 мм, зазор между отрывочными пластинами в задней части должен быть меньше среднего диаметра полноценного початка. Потери свободным зерном и початками за агрегатом не более 2,5 % от урожая зерна.

При необходимости повторно отрегулировать рабочие органы приспособления в соответствии с качественными показателями работы агрегата, конкретным состоянием урожая на поле, рекомендациями раздела 1 настоящего РЭ, а также ИЭ комбайна.

6 Подготовка к работе и порядок работы

6.1 Подготовка поля

Уборка кукурузы с минимальными потерями обеспечивается агрегатом при строгом соблюдении основных правил агротехники сева и возделывания урожая в нормальные агротехнические сроки, обеспечении минимальной засоренности и полеглости стеблей.

На поле не должно быть больших уклонов и неровностей. Необходимо очистить его от твердых и металлических предметов, которые могут попасть в режуще-измельчающий аппарат или русла. Поливные каналы и глубокие борозды в местах переезда агрегатом должны быть засыпаны.

Перед уборкой поле со всех сторон должно быть обкошено и разбито на загоны. Ширина обкосов должна соответствовать ширине поворотных полос при посеве (10-12 м), а ширина прокосов между загонами должна быть достаточной для первого прохода агрегата, включая транспортное средство для отвоза собранного урожая.

Ширину загона выбирать из условий длины гона. При малой длине гона нецелесообразно разбивать поле на участки большой ширины, так как при этом увеличиваются потери времени на повороты.

6.2 Порядок работы

Перед началом работы необходимо убедиться в исходном рабочем положении приспособления. В зависимости от условий уборки исходное положение приспособления над уровнем почвы может быть изменено.

Угол наклона приспособления W (рисунок 6.1) составляет 23 градуса. Если на комбайне установлены шины, большие или же меньшие, чем в серийном исполнении, то рекомендуется проконтролировать угол наклона. Предпочтительно осуществлять контроль угла наклона в реальных условиях работы в поле с обычным расстоянием от почвы.

Контрольный размер A , расстояние от земли до вала измельчителя, составляет около 140 мм в комплектации с дополнительными подставками под носки русла (с комплектом для работы на каменистых почвах). При этом носок русла и носок делителя касаются земли.

Для эффективного использования агрегата правильно выбирать угол наклона приспособления, высоту над уровнем почвы, рабочие скорости его движения и скорости рабочих органов приспособления применительно к урожайности, рельефу и влажности почвы поля, состоянию убираемых растений и величине мощности двигателя комбайна.

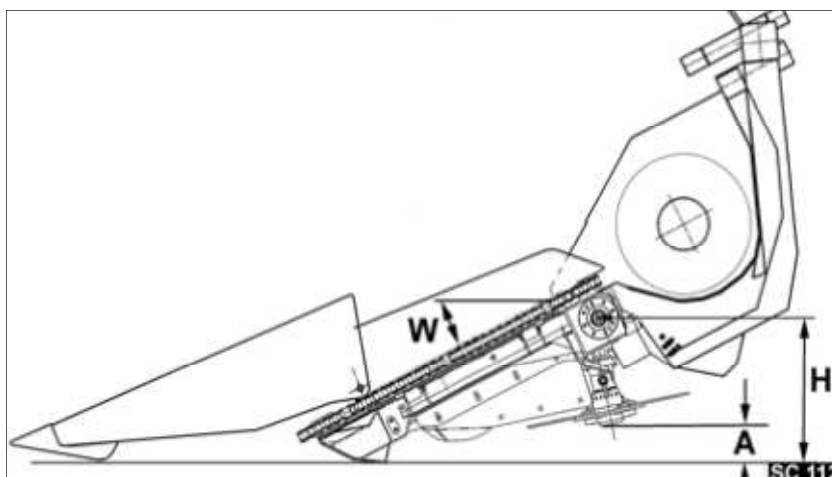


Рисунок 6.1 – Угол наклона приспособления



ВНИМАНИЕ! КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЧВЫ И НЕ ДОПУСКАТЬ КОНТАКТА НОЖЕЙ С ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ.



ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ОДНОГО НОЖА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (ИЗЛОМ) КАТЕГОРИЧЕСКИ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ. НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ, ПОДНЯТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ КОМБАЙНА И ЗАМЕНИТЬ ОБА НОЖА, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ УКАЗАННЫХ В РЭ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИЭ КОМБАЙНА. ДАННЫЙ ОТКАЗ ПРИВЕДЁТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ПОДШИПНИКА ВАЛА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

ВАЖНО! Производительность агрегата резко снижается при уменьшении скорости движения, а также и при завышении ее, так как становится неустойчивым технологический процесс, ухудшаются качественные показатели уборки. При неблагоприятных агроклиматических условиях уборки (влажность в поверхностном слое почвы более 20 %, засоренность посевов значительная, пониклость и полеглость растений более 10 %, поражение початков совкой), следует снизить рекомендуемые скорости движения на 20-30 %, а скорость вращения валцов на 5-15 %.

Перед началом движения плавно включить привод адаптера и раскрутить двигателем рабочие органы до номинальных оборотов. Начинать рабочее движение агрегата по рядкам кукурузы, постепенно увеличивая скорость до рабочей.

Перед тем, как совершить поворот агрегата или выехать из рядков, необходимо приостановить рабочее движение и прокрутить рабочие органы в течение 30-60 сек. для удаления технологического продукта.

При поворотах, разворотах и выезде из рядков поднимать приспособление в транспортное положение, снизив скорость движения агрегата до 3-4 км/ч.

Для уменьшения потерь початками (в особенности маломерками) отрегулировать в основном ширину рабочей щели между отрывочными пластинами и другие параметры русел (см. ниже).

Периодически проверять высоту стерни на поле. На выровненных полях с отсутствием камней она должна быть около 250 мм. Установить и регулировать высоту среза растений в соответствии с рельефом поля.

Периодически проверять качество измельчения листостебельной массы. Своевременно заменить затупленные и поломанные ножи измельчающего аппарата.

7 Правила эксплуатации и регулировки

7.1 Регулировка высоты среза и положения делителей приспособления

Нижеуказанные регулировки выполнить на относительно ровном участке поля или на специально выровненной площадке с твердым покрытием.

Опустить приспособление на расстояние 10 см от носков русла до почвы, настроить положение носков делителя таким образом, чтобы до почвы у них оставалось расстояние 2 см (нормальная настройка) (см.рисунок 7.1). В случае уборки полеглой кукурузы, а также, если зерноуборочный комбайн глубоко увязает в поле, носки делителя нужно опустить еще ниже.

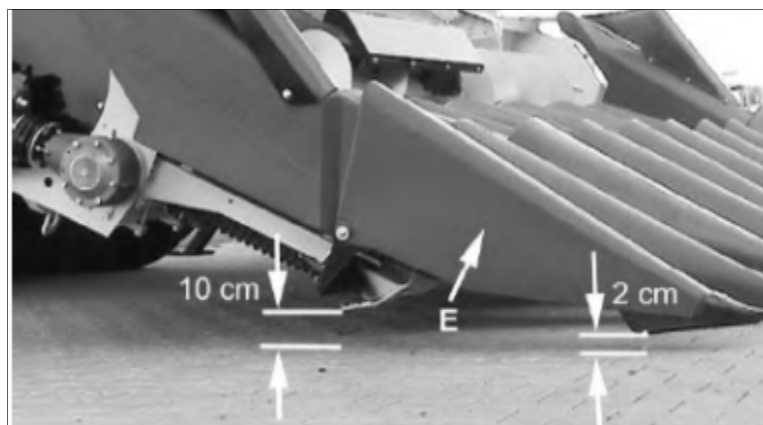


Рисунок 7.1


Проверить установку приспособления, ориентируясь на высоту стерни, остающейся между колес комбайна после прохода агрегата. Рекомендуемая высота стерни над гребнем корневищ стебля – 150-250 мм.

7.2 Гидрооборудование и регулировка отрывных пластин

Гидрооборудование предназначено для регулирования зазора между отрывными пластинами.


При увеличении давления в той, или иной полости гидроцилиндра 1 (рисунок 7.2) штанга 2 передвигается, и тем самым через поводки 3 передвигает подвижные отрывные пластины 4 русел жатки на необходимую величину.

Альтернативный способ регулирования зазора между отрывными пластинами русел - ручное управление при помощи механической тяги 1 (рисунок 7.3), которая может быть установлена на любую модель приспособления по отдельному заказу потребителя.

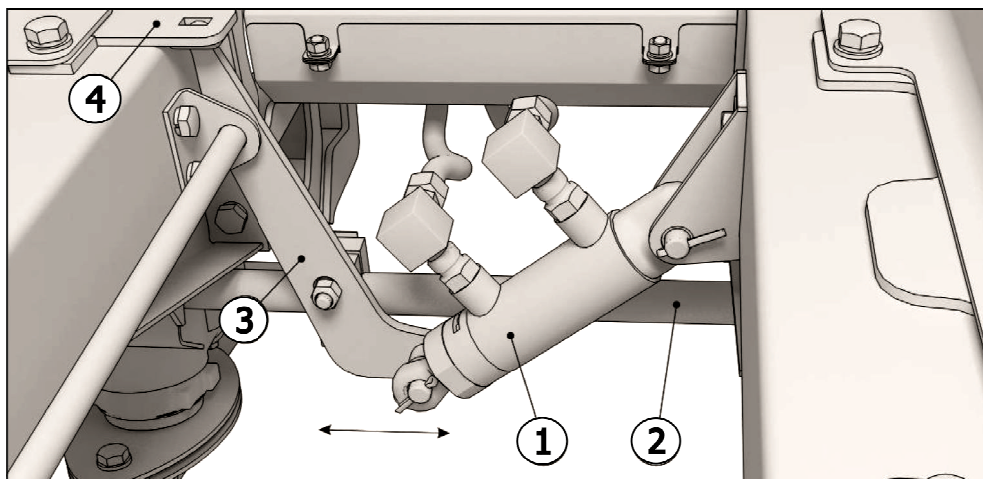

1 - Гидроцилиндр; 2 - Штанга; 3 - Поводок; 4 - Отрывная пластина

Рисунок 7.2 - Гидравлическая регулировка отрывных пластин русла

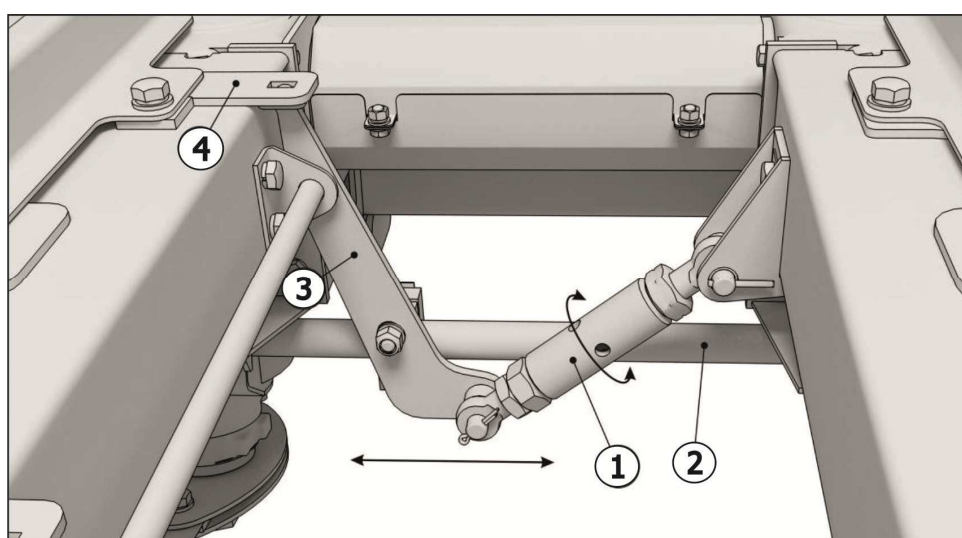

1 - Тяга; 2 - Штанга; 3 – Поводок; 4 - Отрывная пластина

Рисунок 7.3 - Механическая регулировка отрывных пластин русла

7.3 Регулировка русла


ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ОДНОГО НОЖА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (ИЗЛОМ) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ. НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ, ПОДНЯТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ КОМБАЙНА И ЗАМЕНИТЬ ОБА НОЖА, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ УКАЗАННЫХ В РЭ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИЭ КОМБАЙНА. ДАННЫЙ ОТКАЗ ПРИВЕДЁТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ПОДШИПНИКА ВАЛА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ.

7.3.1 Регулировка отрывных пластин

Предварительно установлена на заводе ширина рабочей щели между отрывными пластинами в самом узком месте в пределах 21 мм.

Для окончательной установки ширины рабочей щели (рисунок 7.4) при конкретной регулировке выбрать на поле маленький полноценный початок (маломерок) и замерить его диаметр посередине. Отрегулировать ширину щели у задней части пластин на расстояние от 3 до 6 мм меньше этого диаметра. Ширину рабочей щели между

пластинами установить перемещением поперечной тяги, при помощи гидроцилиндра или тяги (п. 7.2 настоящего РЭ) в зависимости от комплектации приспособления. При этом ширина рабочей щели между отрывными пластинами 1 и 2 может составлять на входе (21 ± 1) мм, на выходе (24 ± 1) мм (см.рисунок 7.4).

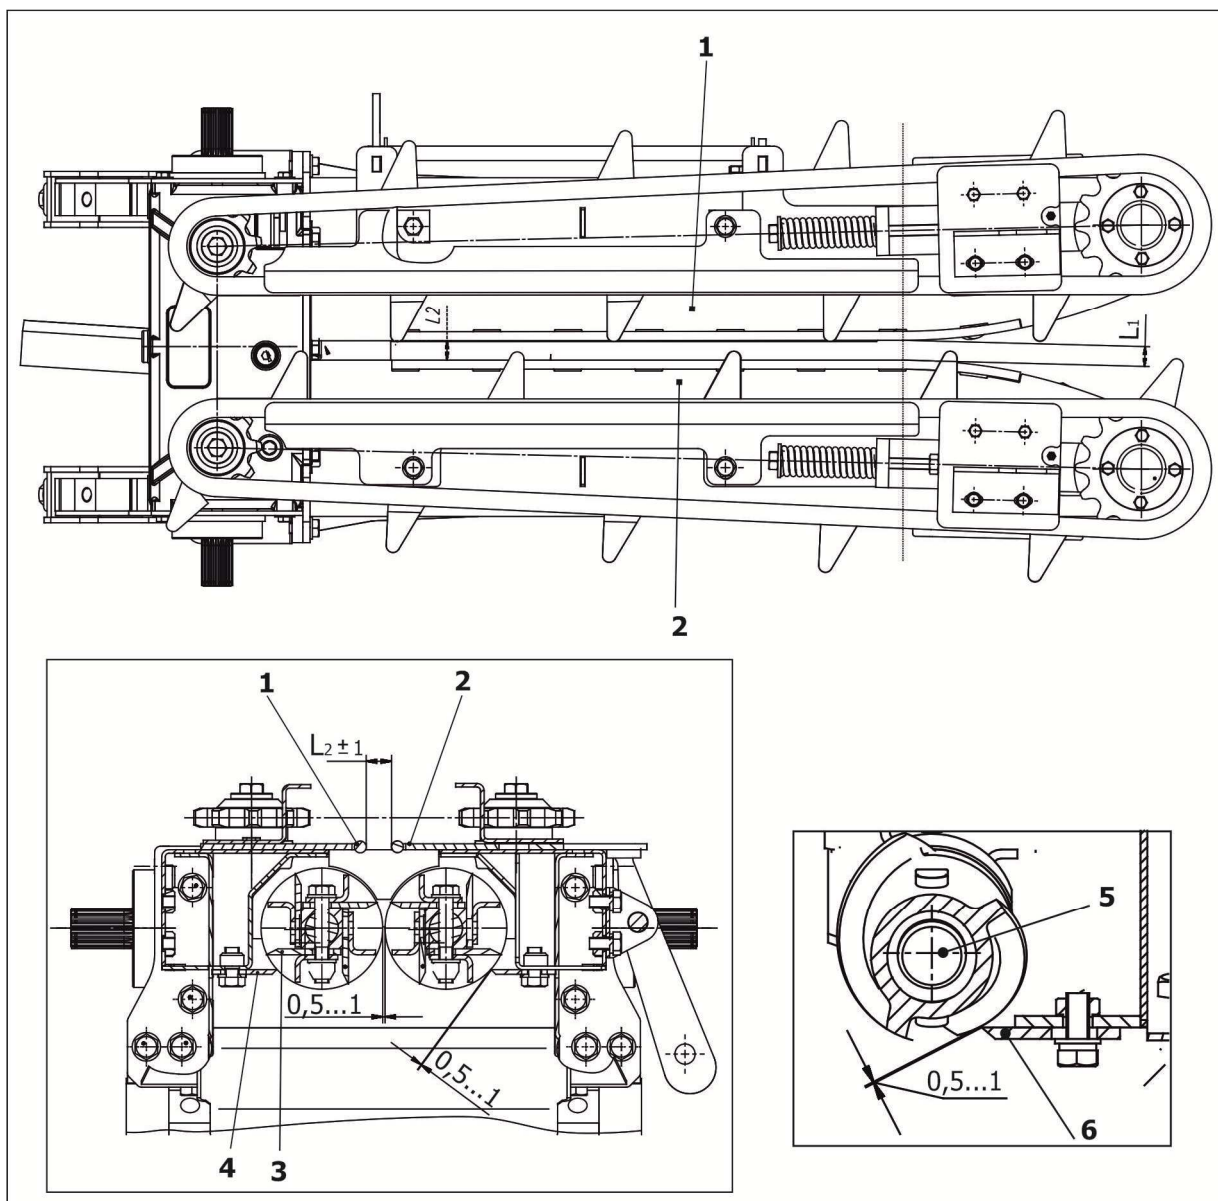

L1 - ширина рабочей щели между отрывными пластинами на входе
 L2 - ширина рабочей щели между отрывными пластинами на выходе
 1, 2 – Отрывная пластина; 3 – Нож; 3 – Протягивающий валец; 4, 6 – Чистик; 5 – Конусный шнек
 Рисунок 7.4 - Регулировки русла

ВАЖНО! При регулировке учитывать, что чрезмерное уменьшение ширины щели приведет к сильному засорению вороха початков листьями и кусками стеблей (или даже забиванию русла), а чрезмерное увеличение ширины щели – к повреждению початков и повышенным потерям зерна.

Следить за затяжкой болтов крепления отрывочных пластин, ослабление которых может привести к самопроизвольному увеличению рабочей щели между пластинами.

ВАЖНО! Ширина рабочей щели между отрывочными пластинами должна быть одинаковой на всех руслах приспособления. Разность ширины рабочих щелей русел приведёт к увеличению потерь.

ВНИМАНИЕ! для ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАБИВАНИЯ РУСЛА РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ ЧТОБЫ, ШИРИНА РАБОЧЕЙ ЩЕЛИ МЕЖДУ ОТРЫВОЧНЫМИ ПЛАСТИНАМИ НА ВЫХОДЕ (ВОЗЛЕ РЕДУКТОРА РУСЛА) БЫЛА НА 3-5 мм БОЛЬШЕ ШИРИНЫ РАБОЧЕЙ ЩЕЛИ НА ВХОДЕ (ВОЗЛЕ НАТЯЖНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ).

7.3.2 Регулировка ножей протягивающих вальцов

Для обеспечения работы приспособления с оптимальными характеристиками рабочий зазор между режущими кромками ножей должен составлять не более 2 мм в начале (на входе в русло) и не более 1 мм в конце (возле редуктора) (рисунок 7.4). При этом режущие кромки должны быть острыми и без повреждений. Работа приспособления с зазором более 2 мм между режущими кромками ножей и/или поврежденными режущими кромками не допускается, так как при этом резко снижается производительность и возникает опасность забивания русла.

Для регулировки ножа отпустить болты крепления и перемещать нож в пазах до получения требуемого зазора $1 \text{ мм} \pm 0,3 \text{ мм}$. При этом следить, чтобы расстояние от режущей кромки до плоскости соседнего ножа (рисунок 7.5) составляло 64,5 мм у всех ножей одного вальца, с целью получения одинакового зазора между ножами и чистиком. После регулировки тщательно затянуть болты крепления ножей.

Поочередно подвести режущие кромки всех ножей к чистику, замерить щупом зазор по всей длине ножа. Он должен находиться в пределах от 0,5 до 1 мм.

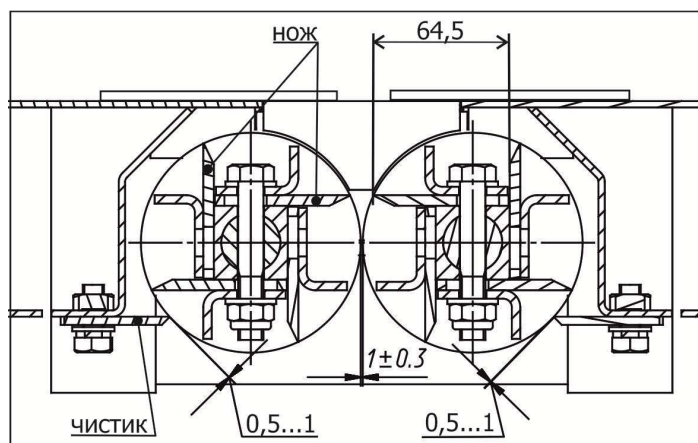


Рисунок 7.5

ВНИМАНИЕ! ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛЕДИТЬ ЗА КРЕПЛЕНИЕМ НОЖЕЙ, ТАК КАК НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕЩЕНИЮ НОЖА, А ПРИ ЗАДЕВАНИИ НОЖЕЙ ВАЛЬЦЕВ ЗА ЧИСТИК ИЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ НОЖ – К АВАРИИ.


7.3.3 Установка зазора между чистиками и вальцами

Зазор между конусным шнеком 5 вальца и чистиком 6 должен быть в пределах от 0,5 до 1,0 мм.

ВНИМАНИЕ! ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛЕДИТЬ ЗА КРЕПЛЕНИЕМ ЧИСТИКОВ, ТАК КАК НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕЩЕНИЮ ЧИСТИКОВ, А ПРИ ЗАДЕВАНИИ НОЖЕЙ ВАЛЬЦЕВ ЗА ЧИСТИК – К АВАРИИ.

7.3.4 Регулировка натяжения подающих цепей

Длина пружины 1 (рисунок 7.5) натяжной звездочки 2 в рабочем состоянии должна составлять $106 \text{ мм} \pm 2 \text{ мм}$, что соответствует усилию натяжения 800 Н. Регулировку производить вращением гайки 3, сжимающую пружину.

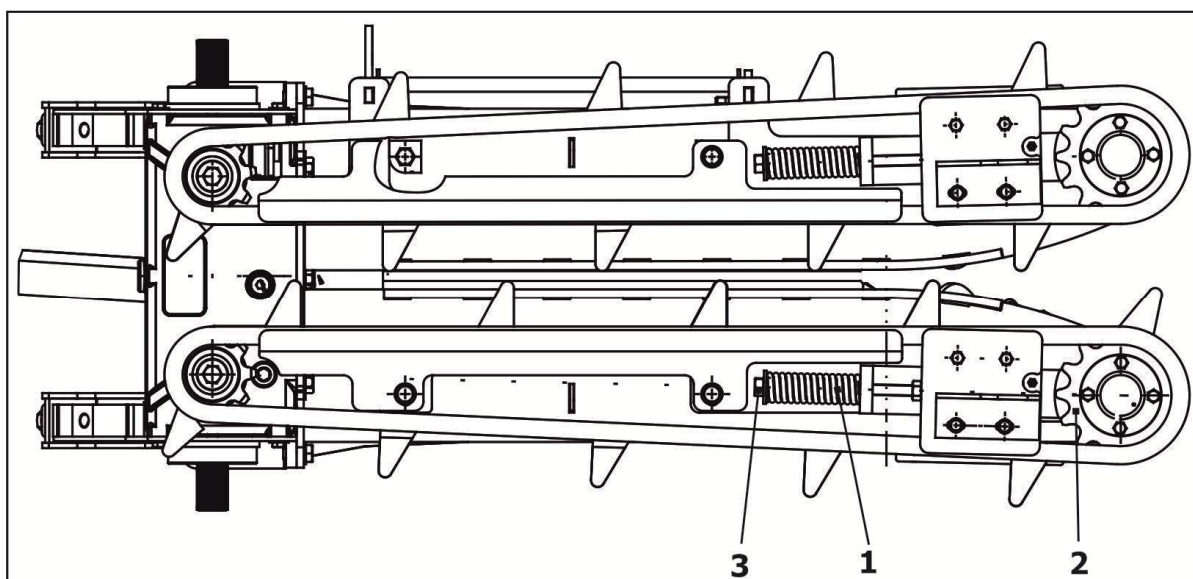

1 – Пружина; 2 – Звездочка; 3 – Гайка

Рисунок 7.5

7.4 Регулировка шнека

Шнек установлен в корпусе приспособления с возможностью перемещения и регулировки зазора между витками и днищем с помощью подвижных опор 1 на боковинах приспособления (рисунок 7.6). В случае необходимости, зазор можно увеличить (или уменьшить) путем вертикального перемещения шнека.


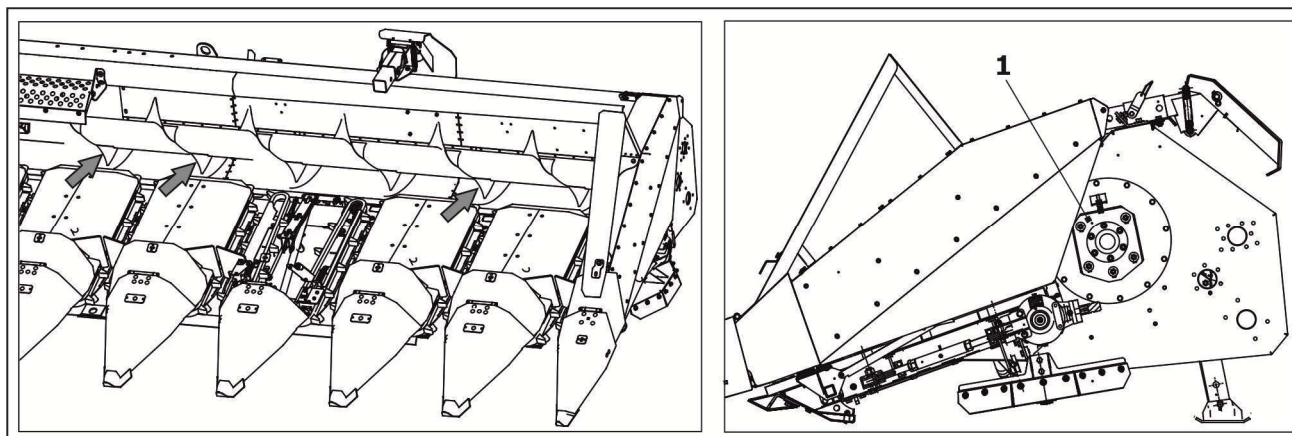


Рисунок 7.6 – Регулировка шнека

ВАЖНО! Для подачи кукурузы с очень короткими початками, можно выдвинуть лопатки 1 (рисунок 7.7) шнека во внешнюю сторону. И задвинуть во внутреннюю сторону для подачи материала с более крупными початками.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если лопатки не используются можно перевернуть их зубцами в направлении шнека. Выдвижные лопатки вместе с их кронштейнами возможно демонтировать полностью или частично, если этого требуют условия уборки.

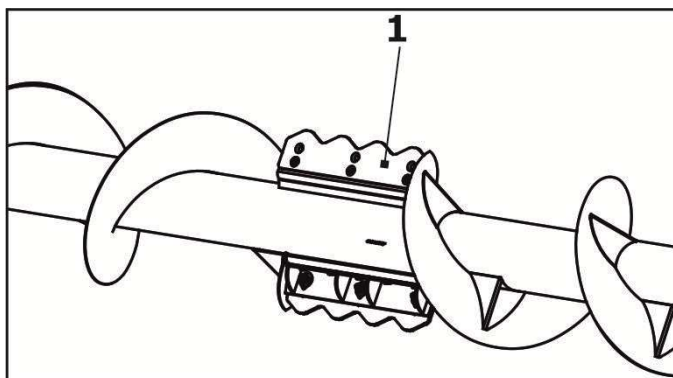

1 - Лопатка
Рисунок 7.7

7.5 Регулировка приминателей стерни

Для защиты передних колес комбайна от постоянного воздействия стерни, потребитель может установить приминатели стерни 1 (рисунок 7.8). Крепятся приминатели с двух сторон на нижней балке приспособления, и имеют регулировку по высоте.

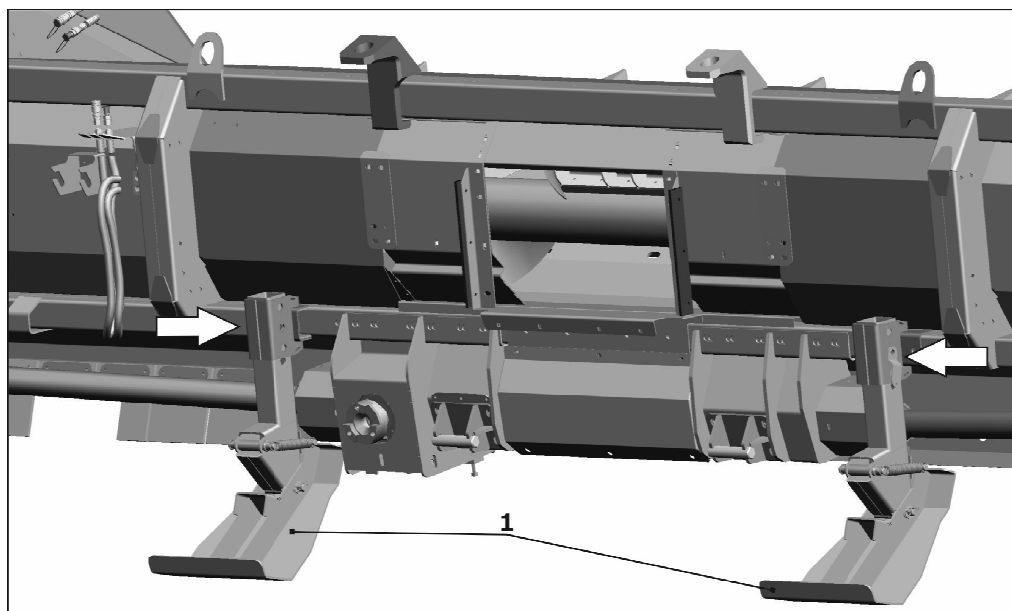


1 - Приминатель стерни
Рисунок 7.8

7.6 Регулировка предохранительных фрикционных муфт

7.6.1 Регулировка предохранительной фрикционной муфты привода шнека

Предохранительная фрикционная муфта привода шнека (далее предохранительная муфта) должна быть отрегулирована на момент срабатывания (пробуксовывания) $M=400 \text{ Н}\cdot\text{м}$.

Изменение момента достигается путем поджатия/ослабления пружин муфты, при этом сжатие пружин до соприкосновения всех витков не допускается (см. рисунок 7.9).

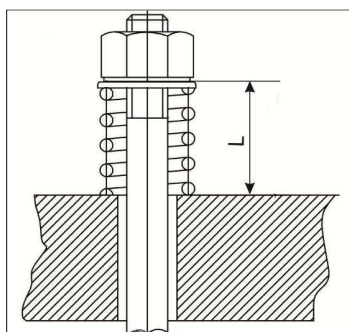

L – длина пружины

Рисунок 7.9 - Величина сжатия пружин предохранительной муфты

7.6.2 Регулировка предохранительных муфт приводных карданных валов

Предохранительная фрикционная муфта приводного карданного вала (далее предохранительная муфта) должна быть отрегулирована на момент срабатывания (пробуксовывания) $750 \text{ Н}\cdot\text{м}$. Регулировка достигается путем поджатия/ослабления пружин муфты, при этом сжатие пружин до соприкосновения всех витков не допускается (см. рисунок 7.8).



ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (СВЫШЕ ОДНОГО МЕСЯЦА) НЕОБХОДИМО ОСЛАБИТЬ ПРУЖИНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ПОВЕРНУТЬ ФРИКЦИОННЫЕ ДИСКИ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА НА НЕСКОЛЬКО ОБОРОТОВ, ЗАТЕМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ЗАНОВО, ТАК КАК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ИМЕЮТ СВОЙСТВО «ЗАЛИПАТЬ».

8 Техническое обслуживание

8.1 Общие указания

Приспособление в течение всего срока службы должно содержаться в технически исправном состоянии, которое обеспечивается системой мероприятий по техническому обслуживанию, носящему планово-предупредительный характер.

Необходимый инструмент для технического обслуживания входит в комплект инструмента, прилагаемый к кормоуборочному комбайну.

Настоящие правила технического обслуживания обязательны при эксплуатации приспособления. Приспособление, не прошедшее очередного технического обслуживания, к работе не допускается.

8.2 Выполняемые при обслуживании работы

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) - через каждые 8-10 ч работы под нагрузкой.

Первое техническое обслуживание (ТО-1) - через каждые 50 ч работы под нагрузкой.

Техническое обслуживание при постановке на хранение (сезонное техобслуживание).

Техническое обслуживание при хранении.

Техническое обслуживание при снятии с хранения.

Техническое обслуживание в период длительного хранения проводится через каждые два месяца при хранении в закрытом помещении, ежемесячно - при хранении на открытых площадках и под навесом.

8.2.1 Перечень работ, выполняемых при ЕТО

При проведении ЕТО выполнить следующие виды работ:

– очистить приспособление от грязи и растительных остатков, все составные части изделия должны быть чистыми;

– открыть боковые и центральные капоты и очистите поверхность русел, подающие цепи, пружины натяжения подающих цепей;

– проверить состояние крепления русел, режущего аппарата, ножей вальцов и чистиков, корпусов подшипников приводных валов, карданных передач, при необходимости подтянуть и законтрите;

– все резьбовые соединения должны быть затянуты;

– проверить, что смазка не вытекает из редукторов;

– устранить течи, при необходимости долить смазку в редукторы;

– смазку производить согласно п. 8.2.6 настоящего РЭ;

- запустить двигатель комбайна и проверить на холостом ходу работу механизмов приспособления;

- устранить обнаруженные недостатки и неисправности;

- приспособление должно работать без заеданий, посторонних шумов и стуков.

8.2.2 Перечень работ, выполняемых при ТО-1

При проведении ТО-1 выполнить следующие виды работ:

- проведите операции ЕТО;

- проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение приводных цепей шнека. Для проверки правильности натяжения цепи шнека необходимо отвертку или вороток, вставить между роликами цепи и наклонить в сторону движения цепи. При правильном натяжении звено цепи должно повернуться на угол 20-30°.

- проверить внешним осмотром крепление ножей и подшипников режущего аппарата, чистиков, редукторов и др. элементов силовых передач (валы, шкивы, звездочки, муфты);

- крепления должны быть исправными, резьбовые крепления должны быть затянуты;

- проверить состояние ножей режущего аппарата, при необходимости, заменить поломанные и затупленные или заточите их;

- ножи не должны иметь видимых изломов, деформации;

- режущая кромка должна быть острой;

- смазать механизмы приспособления согласно п.8.2.6 настоящего РЭ масленки и пробки должны быть очищены от грязи;

- редукторы должны быть заправлены до уровня контрольных отверстий;

- запуститт двигатель комбайна и проверить на холостом ходу работу механизмов приспособления;

- устранить обнаруженные недостатки и неисправности;

- приспособление должно работать без заеданий, посторонних шумов и стуков.

8.2.3 Перечень работ, выполняемых при подготовке к хранению

При постановке приспособления на хранение после окончания сезона выполнить следующие работы:

- очистить приспособление от пыли и грязи, остатков растительной массы, обдуть сжатым воздухом;

- очистку производить снаружи и внутри, открывая все крышки, защитные кожухи, капоты и производя, по необходимости, частичную разборку (за исключением редукторов). Приспособление должно быть чистым и сухим;

- проверить техническое состояние приспособления и определить возможность его дальнейшей эксплуатации;
- устранить обнаруженные неисправности, заменить изношенные детали;
- проверить и, при необходимости, подтянуть крепление составных частей приспособления, обратив особое внимание на крепление ножей режущего аппарата;
- резьбовые соединения должны быть затянуты и надежно законтрены;
- разгрузить пружины натяжных устройств подающих цепей русел, приводных цепей и ремней, предохранительных муфт;
- снять приводные и подающие цепи, очистить их, обработать промывочной жидкостью и проварить в масле;
- установить цепи на места в приспособлении без натяжения;
- цепи должны быть чистыми, проварены в горячем (80-90 °С) масле в течение 20 мин;
- при хранении приспособления на открытой площадке, цепи после проварки в масле сдать на склад, указав номер изделия;
- снять натяжные устройства подающих цепей, очистить, промыть и смазать тонким слоем Литол-24 ГОСТ 21150-2017 все сопрягаемые и трущиеся поверхности натяжного устройства и рамы русла;
- проверить, нет ли течи смазки из редукторов;
- устранить обнаруженные течи, при необходимости, долить смазку в редукторы (при продолжительности работы 360-480 ч за сезон заменить смазку в корпусах);
- в местах установки манжет допускается омасливание валов без каплепадения;
- смазка должна быть залита до уровня контрольных отверстий;
- сапуны редукторов должны быть герметизированы (перед сменой смазки промойте внутренние полости редукторов);
- произвести полную смазку подшипников приспособления;
- зачистить и обезжирить места поврежденной окраски;
- восстановить окраску на таких местах путем нанесения лакокрасочного покрытия или покройте эти места защитно-восковым составом;
- нанесите защитную смазку на все неокрашенные и несмазанные поверхности приспособления, детали трения, шлицевые соединения, зубья звездочек приводных и подающих цепей, резьбовые поверхности регулируемых механизмов, а также детали, которые подвергаются истиранию в работе.

8.2.4 Перечень работ, выполняемых при хранении

При техническом обслуживании проверить:

- положение составных частей, комплектность приспособления. Устранить обнаруженные недостатки и неисправности;
- составные части приспособления должны быть комплектными, находиться в устойчивом положении, без перекосов на поверхности хранения;
- проверить состояние защитных покрытий на поверхностях приспособления и, в случаях обнаружения следов коррозии, очистить пораженную поверхность, окрасить ее или покрыть защитной смазкой.

Состояние приспособления в закрытых помещениях проверять через каждые 2 месяца, а при хранении на открытых площадках и под навесом – ежемесячно.

8.2.5 Перечень работ, выполняемых при снятии с хранения

При техническом обслуживании выполнить следующие действия:

- проверить полученные со склада составные части приспособления и ЗИП, сданные на хранения;
- проверить комплектность составных частей согласно описи и акту передачи изделия на хранение;
- расконсервировать машину, установить все снятые ранее узлы и детали, провести работы по досборке, монтажу, навешиванию и регулировке приспособления согласно настоящему РЭ.

8.2.6 Смазка приспособления

8.2.6.1 В период эксплуатации смазку приспособления производи в соответствии с таблицей 8.1, и рисунками 8.1 и 8.2.

Необходимо:

- перед смазкой удалить загрязнения с масленок;
- для равномерного распределения смазки включить рабочие органы приспособления и прокрутить на холостых оборотах 2-10 мин.

8.2.6.2 **ВАЖНО!** Семейство жаток для уборки кукурузы предназначено в основном для работы при температуре воздуха выше нуля (до «плюс» 40 °С). В случае необходимости допускается жатки эксплуатировать при отрицательных температурах до «минус» 10 °С.

ВАЖНО! Если вы все же решили использовать жатку при значительных отрицательных температурах до «минус» 30 °С, то для исключения преждевременного выхода из строя вашей жатки, а также для облегчения пуска жатки **обязательно** произведите замену масла в боковых редукторах и редукторах русел на масло с меньшей вязкостью (смотреть таблицу 8.2).

Таблица 8.1 – Карта смазки

Номер позиции на рисунке 8.1	Наименование, индекс сборочной единицы. Место смазки	Кол-во сборочных единиц в изделии, шт.	Наименование и обозначение марок ГСМ		Кол-во точек/ Масса ГСМ заправляемых в изделие при смене или пополнении, кг	Периодичность смены (пополнения) ГСМ, ч	Примечание
			Основные	Дублирующие			
1	Карданные валы жатки	5	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	Смазка № 158М (МкМ ₁ -М ₂ 4/12Гд1-3)	10/0,010	10	
2	Редукторы привода (боковые)	4	SAE 90 EP	Масло трансмиссионное ТАД-17И, ТМ-5-18	4/1,500	240 или 1 раз в сезон	
3	Редукторы привода русел	8	SAE 90 EP	Масло трансмиссионное ТАД-17И, ТМ-5-18	16/2,200	240 или 1 раз в сезон	
4	Редуктор привода от комбайна	1	Omala S4 GX 220	Газпромнефть Reductor F Synth-220, Лукойл Стило Премиум 220	1/1,800	240 или 1 раз в сезон	
5	Натяжное устройство цепи русла	16	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	Смазка № 158М (МкМ ₁ -М ₂ 4/12Гд1-3)	16/0,40	10	
6	Устройство предохранительное шнека	1	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	Смазка № 158М (МкМ ₁ -М ₂ 4/12Гд1-3)	1/0,020	240 или 1 раз в сезон	
7	Подшипниковые опоры шнека	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	Смазка № 158М (МкМ ₁ -М ₂ 4/12Гд1-3)	2/0,020	60	
8	Цепь привода шнека	1	Масло НИГРОЛ Л ТУ 38.101529-75	Смазка № 158М (МкМ ₁ -М ₂ 4/12Гд1-3)	1/0,300	1 раз в сезон	Проварить
9	Цепь транспортера стеблей	16	Масло НИГРОЛ Л ТУ 38.101529-75	Смазка № 158М (МкМ ₁ -М ₂ 4/12Гд1-3)	16/0,300	1 раз в сезон	Проварить

Продолжение таблицы 8.1

Номер позиции на рисунке 8.1	Наименование, индекс сборочной единицы. Место смазки	Кол-во сборочных единиц в изделии, шт.	Наименование и обозначение марок ГСМ		Кол-во точек/ Масса ГСМ заправляемых в изделие при смене или пополнении, кг	Периодичность смены (пополнения) ГСМ, ч	Примечание
			Основные	Дублирующие			
10	Резьбовые детали натяжного устройства, шлицевые концы валов редукторов	18	Смазка пушечная (ЗТ 5/5-5)	Микровосковой состав ЭВД-13 или ИВВС-706М или другие согласно ГОСТ 7751	18/0,020	Срок хранения без переконсервации один год	Консервация

ВАЖНО! На заводе редуктора жаток заправлены маслом типа SAE 90EP либо его аналогом ТАД-17 (ТМ-5-18), которые обеспечивают работоспособность жатки в указанном диапазоне температур.

Таблица 8.2

Наименование показателей	Масла, используемые в ППК при температуре воздуха от плюс 40 °С до минус 10 °С		Масла, используемые в ППК при температуре воздуха от плюс 40 °С до минус 30 °С		Количество на одну жатку, л
	основное	дублирующее	основное	дублирующее	
	SAE 90EP	ТАД-17 (ТМ-5 18)	Shell Omala S4 GX 150	ROSTSELMASH G-PROFI OUTPUT 150	
Класс вязкости/ класс SAE	90	90	S4 GX 150	S4 GX 150	19
Индекс вязкости	100	100	163	140	
Температура, С° застывания	-25	-25	-45	-40	

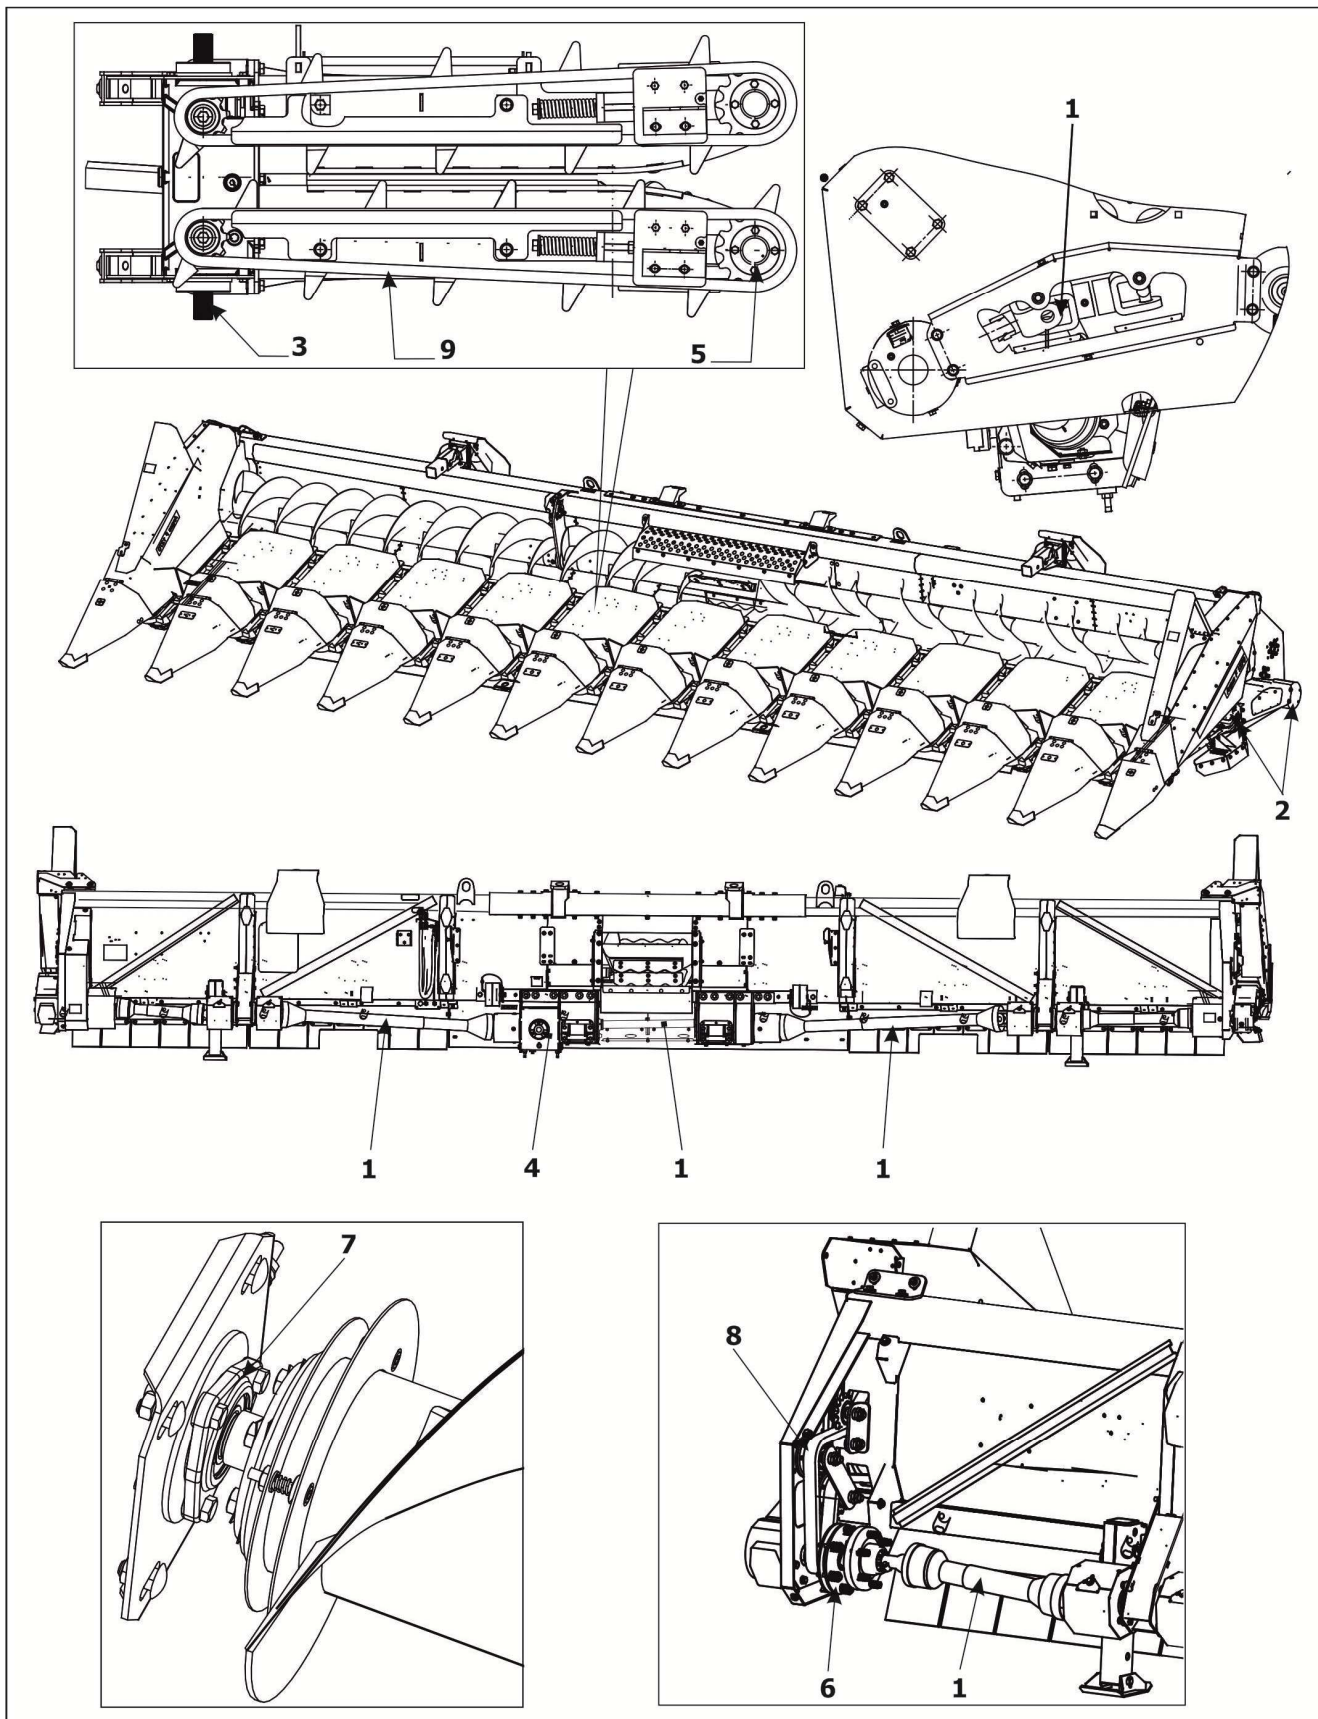


Рисунок 8.1 – Точки смазки приспособления

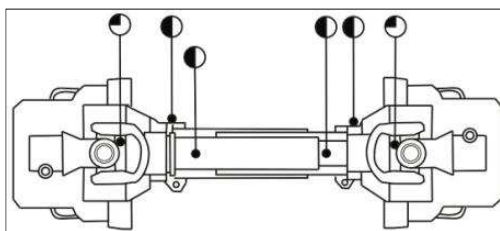


Рисунок 8.2 - Места смазки карданного вала

Условное обозначение



Периодичность, моточасов

каждые 10

каждые 50

8.2.6.3. **ВАЖНО!** Гидросистему заполнять ГСМ, указанными в таблице 8.3.


Таблица 8.3 – Марки ГСМ для гидросистемы

Наименование и обозначение марки ГСМ, используемое для гидросистемы	
Основное	Дублирующее
Масло МГЕ-46В Ростсельмаш 12	Масло промышленное Газпромнефть Гидравлик HVLP-32 или ROSTSELMASH G PROFИ EASY-GO 10W-30 UTTO
Масло гидравлическое ROSTSELMASH G-PROFI HYDRAULIC ULTRA PURE 12	
Масло для гидравлических систем DIN 51524-HVLP 46	
Масло гидравлическое всесезонное ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46	
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ 46 СТ (СТ)	
Масло ТНК Гидравлик HVLP 46	

8.2.7 Техническое обслуживание русел

Учитывая условия работы, нельзя исключить загрязнение отрывных пластин русла. В течение рабочего дня необходимо многократно открывать и закрывать отрывные пластины русла, чтобы обеспечить их свободный ход и удаление загрязнения. Каждые 100 часов смазывать шарниры. Чистить пружины натяжения.

После завершения сбора урожая очистить раму русла 1 (рисунок 8.3) под перемещаемыми отрывными пластинами 2, и покрыть поверхности средством от коррозии.

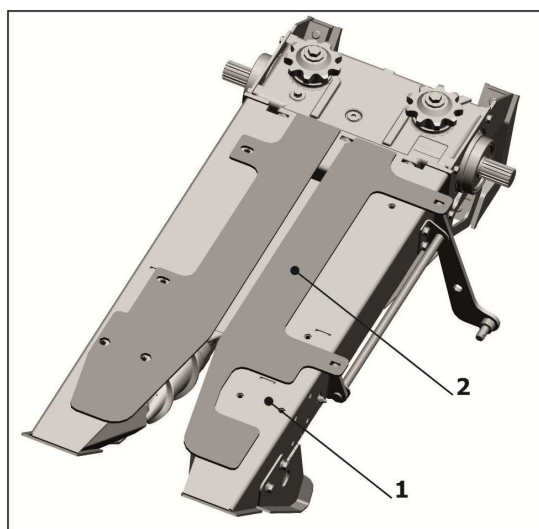

1 - рама русла; 2 - отрывная пластина

Рисунок 8.3

9 Транспортирование

Перемещение приспособления в условиях эксплуатации надлежит производить по дорогам производственного и сельскохозяйственного назначения с соблюдением законодательных актов и решений исполнительной власти (ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ, ФЗ от 13.07.2015 № 248-ФЗ, ФЗ от 30.12.2015 № 454-ФЗ, ФЗ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, ФЗ от 28.11.2015 № 357-ФЗ, Приказ Минтранса России от 24.07.2012 № 258).

Приспособление может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом при доставке его к местам эксплуатации в условиях в части воздействия климатических факторов внешней среды - 7 (ЖИ) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - Ж по ГОСТ 23170.

Размещение и крепление изделия должны соответствовать Техническим условиям погрузки и крепления грузов. Во время транспортирования грузовые места должны быть надежно закреплены. Все погрузочные работы необходимо проводить с помощью подъемно-транспортных средств, грузоподъемностью не менее 55 кН (5500 кг). При транспортировании должны быть обеспечены сохранность окраски и упаковки.

ВАЖНО! За неисправности, полученные при неправильном транспортировании жатки, производитель имеет право снять машину с гарантийного обслуживания.

При транспортировании жатки погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с использованием траверсы, которые крепятся на опоры русел жатки (см. рисунок 9.1).



Рисунок 9.1

Строповку приспособления производить согласно схеме строповки (рисунок 9.2). Зачаливать следует в местах обозначенных табличкой «Знак строповки» (рисунок 9.3). Приспособление устанавливать только на собственные опоры.

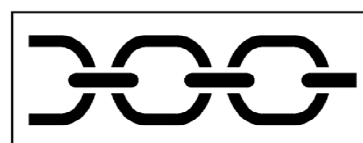
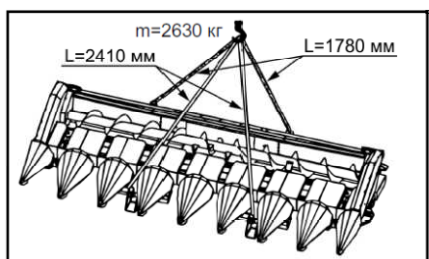


Рисунок 9.2 - Табличка «Схема строповки» Рисунок 9.3 - Табличка «Знак строповки»

10 Правила хранения

Приспособления в хозяйствах в осенне-зимний период и в период полевых сельскохозяйственных работ должны храниться согласно ГОСТ 7751-2009 и ГОСТ 9.014-78.

10.1 Общие требования к хранению

Приспособления необходимо хранить в закрытых помещениях или под навесом. В случае отсутствия крытого помещения допускается хранить приспособления на открытых специально оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих складского хранения в соответствии с ГОСТ 7751-2009.

Места хранения должны быть обеспечены противопожарными средствами и условиями удобного осмотра и обслуживания, а в случае необходимости – быстрого снятия с хранения.

Приспособления ставят на хранение:

- межсменное – перерыв в использовании до 10 дней;
- кратковременное – от 10 дней до 2 месяцев;
- длительное – более 2 месяцев.

Приспособление на межсменное и кратковременное хранение должно быть поставлено непосредственно после окончания сельскохозяйственных работ, а на длительное хранение – не позднее 10 дней с момента их окончания.



ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНИТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХ ПРИМЕСИ АГРЕССИВНЫХ ПАРОВ И ГАЗОВ.

Не допускается хранение приспособления в упакованном виде свыше 24 месяцев без переконсервации.

10.1.1 Требования к межсменному хранению

Допускается хранить приспособления на площадках и в пунктах межсменного хранения или непосредственно на месте проведения работ.

Приспособления следует ставить на хранение укомплектованными, без снятия с них составных частей. Все отверстия, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости, должны быть плотно закрыты.

10.1.2 Требования к кратковременному хранению

Подготовку к хранению проведите, выполнив мероприятия по п. 8.2.4 настоящего РЭ.

Приспособления следует ставить на хранение укомплектованными, без снятия с них составных частей.

10.1.3 Требования к длительному хранению

Подготовку к хранению проведите, выполнив мероприятия по п. 8.2.5 настоящего РЭ. Длительное хранение приспособления необходимо осуществлять в закрытых помещениях или под навесом.

Состояние приспособления следует проверять в период хранения в закрытых помещениях не реже одного раза в два месяца, а под навесом – ежемесячно.

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХРАНЕНИЕМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

10.2 Консервация

Временная противокоррозионная защита приспособления от воздействия окружающей среды в процессе транспортирования и хранения обеспечивается консервацией. Применяемые материалы обеспечивают защиту приспособления и его узлов на период хранения и транспортирования в течение года. Консервацию необходимо производить в специально оборудованных помещениях или других участках консервации, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс и требования безопасности. Приспособление должно поступать на консервацию без коррозионных поражений металла и металлических покрытий.

Временную противокоррозионную защиту приспособления и запасных частей, в том числе погружаемых отдельно, производить по варианту защиты ВЗ-4 (группа изделия II-1) согласно ГОСТ 9.014-78.

В период эксплуатации приспособления при межсменном, кратковременном и длительном хранении, методы консервации и условия хранения обеспечивает предприятие, эксплуатирующее приспособление.

10.3 Расконсервация и переконсервация

Способ расконсервации выбирается в зависимости от применяемых консервационных материалов. Законсервированные поверхности необходимо протирать ветошью, смазанной маловязкими маслами, растворителями или смыть моющими воднорастворимыми средствами с последующей сушкой. Законсервированные внутренние поверхности не требуют расконсервации.

Переконсервацию приспособления производят в случае обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечению сроков защиты. Для переконсервации приспособления используется вариант временной защиты, применяемый для ее консервации. Возможно

повторное применение средств временной противокоррозионной защиты после восстановления их защитной способности.

10.4 Требования к защите окружающей среды при хранении

Производственные процессы консервации и расконсервации не должны сопровождаться загрязнением окружающей среды выше предельно допустимых норм, установленных соответствующими стандартами и другими нормативными документами.

Отработанные легковоспламеняющиеся жидкости и обтирочные материалы следует собирать в металлические емкости и в установленные сроки сдавать на пункт сбора отработанных материалов предприятия для уничтожения.

Не допускается сбрасывать в водоемы ингибиторы коррозии и другие химические вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования. Сброс сточных вод, содержащих ингибиторы коррозии и другие химические вещества, используемые при консервации и расконсервации, должен осуществляться при строгом соблюдении требований к качеству сбрасываемой воды.

При проведении работ по консервации и расконсервации изделий должна быть обеспечена защита почвы от загрязнений ингибиторами коррозии и другими используемыми веществами в соответствии с действующими экологическими нормативными документами.

При отсутствии методов утилизации токсичные отходы подлежат вывозу на специальные полигоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

11 Перечень возможных неисправностей и методы их

устранения

Большая часть проблем с работой приспособления связана с неправильной регулировкой. Следующая таблица поиска и устранения неисправностей поможет в устранении неполадок, указывая возможные причины и предлагая решения. Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению русла при работе приспособления указаны в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
Потеря початков в поле	Наконечники делителей установлены слишком высоко	Отрегулируйте делители таким образом, чтобы их наконечники едва касались грунта при нахождении опорного носка русла на расстоянии 6-8 см над грунтом При уборке низкорасположенных початков поднимите передний наконечник делителя и работайте приспособлением с опорными носками русла вплотную к грунту
	Ходовая скорость комбайна слишком высока или низкая	Работайте со скоростью отвечающей полевым условиям. При слишком высокой ходовой скорости стебли прогибаются вперед, так что початки падают впереди подающих цепей русла. При слишком низкой ходовой скорости подающие цепи дергают стебли и срывают початки, так что они сваливаются на землю
		Работайте при скорости, когда подающие цепи обеспечивают подачу стеблей на вальцы
	Небранные ряды, огрехи	Для минимизации потерь початков двигайтесь по рядам посадки

Продолжение таблицы 11.1

Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
	Початки уходят за подающие цепи русла	Замените изношенные оградители початков
	Скорость подающих цепей русла слишком высокая или низкая	Измените переменные обороты привода русла или отрегулируйте ходовую скорость комбайна
	Слишком большая скорость подающего шнека	Уменьшите скорость шнека Снимите лопадки шнека
	Высоко расположен центральный щиток над витками шнека	Установите центральный щиток над шнеком ниже
Потеря зерна и лущение початков в русле	Отрывные пластины отрегулированы неправильно	Отрегулируйте отрывные пластины русла. Уменьшите зазор между пластинами
	Работа русла со слишком большой скоростью вальцов	Уменьшите скорость вальцов путем изменения скорости привода русла Поднимите носки делителей и работайте с приспособлением опущенным ниже
	Ходовая скорость комбайна слишком низкая	Увеличьте ходовую скорость, пока русло не будет лучше наполняться материалом
	Обратная подача транспортера наклонной камеры	Установите центральный щиток над шнеком ниже
Потери свободным зерном за комбайном	Чрезмерный объем отходов	Увеличьте скорость вала привода русла
		Увеличьте раскрытие отрывных пластин русла
		Уменьшите ходовую скорость комбайна
	Неправильно выбран зазор между витками шнека и днищем	Отрегулируйте высоту шнека над днищем в соответствии с размером початков. Предотвратите производство битого зерна витками шнека

Продолжение таблицы 11.1

№ п\п	Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
4	Забивание русла растительной массой	Большая засоренность поля	Увеличьте ширину рабочей щели русла
		Недостаточная ширина рабочей щели между отрывочными пластинами, неправильно установлены отрывочные пластины	Установите ширину рабочей щели на выходе на 3-5 мм больше чем на входе
		Большой зазор между ножами вальцев и чистиками	Установите зазоры не более 0,5-1 мм между вальцами и чистиками
		Попадание постороннего предмета между вальцами	Удалите посторонний предмет
5	Спадание подающей цепи русла с натяжной звездочки	Слабое натяжение цепи, не плоскостность звездочек контура подающей цепи русла из-за деформации рамы русла	Отрегулируйте натяжение подающей цепи, установите длину пружины натяжной звездочки в сжатом состоянии 100мм. Устраните деформацию или замените русло
6	Повреждение и потери початков приспособлением	Большой зазор между отрывочными пластинами	Установите зазор в задней части отрывочных пластин на 3-6 мм меньше диаметра маломерного полноценного початка, выбранного на убираемом поле
7	Выход из строя ножа измельчителя	Попадание посторонних предметов по нож	Замените оба ножа
			Установите комплект подставок под носки русла для уборки на каменистых почвах
8	Остановка шнека	Забивание растительной массой пространства между шнеком и днищем	Очистите шнек
		Срабатывание предохранительной муфты шнека	Отрегулируйте предохранительную муфту

Продолжение таблицы 11.1

Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
Остановка техпроцесса на левой/ правой стороне приспособления	Забивание одного из русел	Проверьте и очистите русло
	Срабатывание предохранительной муфты левого/правого приводного карданного вала	Отрегулируйте предохранительную муфту
Выдергивание стеблей	Недостаточное раскрытие отрывных пластин	Увеличьте раскрытие пластин до более свободного прохождения стеблей через русло
	Слишком быстрое перемещение приспособления с комбайном, не соответствующее скорости цепей транспортеров стеблей	Уменьшите ходовую скорость в соответствии с условиями уборки или увеличьте скорость привода русел
	Лопатки цепей транспортеров стеблей русла врезаются в корни стеблей	Опустите носки делителей и работайте с приспособлением поднятым выше
	Початки слишком сухие или поникшие	Снимите резиновые оградители початков с капотов
	Изношенные початкоотрывные вальцы	Замените вальцы
Потери початков из-за ослабленных или сломленных стеблей. Проблемы могут быть вызваны заболеванием (загниванием стеблей) или насекомыми (кукурузные мотыльки)	Контакт стебля с оградителями початков	Снимите оградители початков на капотах
	Слишком высока ходовая скорость	Уменьшите ходовую скорость
	Несоответствующая скорость транспортера стеблей русла	Пробуя различные скорости привода русла, подберите подходящую
	Изношенные початкоотрывные вальцы	Замените вальцы

12 Критерии предельных состояний

Приспособление относится к ремонтируемым объектам и имеет предельные состояния двух видов:

Первый вид – это вид, при котором происходит временное прекращение эксплуатации приспособления по назначению и отправка его на средний или капитальный ремонт.

Это может произойти при выходе из строя деталей и узлов, не относящихся к каркасу приспособления: редукторов, подшипниковых опор, шнека, карданных валов и пр. деталей и узлов которые можно заменить после их выхода из строя.

Второй вид – это вид, при котором происходит окончательное прекращение эксплуатации приспособления по назначению и передача его на утилизацию.

Это происходит при разрушении, появления трещин, деформации каркаса или переходной рамки приспособления. Критическая величина деформации каркаса или переходной рамки определяется исходя из:

- возможностей движущихся узлов свободно, без заеданий и затираний вращаться и выполнять технологический процесс;
- возможности безопасно эксплуатировать изделие;
- возможностей выставить требуемые для работы настройки.

В случае затруднений определения критической деформации необходимо обратиться в специализированный дилерский центр или в сервисную службу АО «Клевер».

При появлении любого количества трещин на каркасе или переходной рамке, необходимо остановить работу, доставить приспособление в специализированную мастерскую для проведения осмотра и ремонта специалистами. При необходимости обратиться в сервисную службу АО «Клевер».

13 Вывод из эксплуатации и утилизация

Приспособление после окончания срока службы, или же пришедшее в негодность и не подлежащее восстановлению до работоспособного состояния в период эксплуатации, должно быть утилизировано.

Работу по утилизации приспособления организует и проводит эксплуатирующая организация, если иное не оговорено в договоре на поставку.

Перед утилизацией приспособление подлежит разборке в специализированных мастерских на сборочные единицы и детали по следующим признакам: драгоценные материалы, цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

Эксплуатационные материалы жатки требуют специальной утилизации:

– упаковочные материалы, резиновые и пластмассовые детали демонтировать и сдать в специализированную организацию для вторичной переработки и не смешивать с бытовым мусором;

– масло и гидравлическую жидкость следует сливать в специальную тару для хранения и сдавать в специализированную организацию по приему и переработке отходов для утилизации с соблюдением требований экологии в установленном порядке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЛИВАТЬ ОТРАБОТАННЫЕ ЖИДКОСТИ НА ПОЧВУ, В СИСТЕМЫ БЫТОВОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ В ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ!

В случае разлива отработанной жидкости на открытой площадке необходимо собрать ее в отдельную тару, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и утилизацией.

14 Требования охраны окружающей среды

14.1 В целях предотвращения загрязнения окружающей среды при сборке, эксплуатации, обслуживании и утилизации приспособления, необходимо соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ. А также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду (см. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ).

14.2 Для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы и водоёмов утилизацию упаковочных материалов, ветоши и консервационных материалов, смазочных материалов и гидравлической жидкости необходимо проводить в соответствии с действующими экологическими нормативными документами.

В случае отсутствия регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, моющих средств и т.д. за информацией о воздействии последних на человека и окружающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилизации.

14.3 Должны быть исключены:

- возможность каплепадения масел, её течи из гидросистемы и смазочного материала;
- слив масла на землю и в водоёмы;

Мойка приспособления должна осуществляться на специальных площадках, оборудованных отстойниками.